



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

Piano per la eliminazione delle barriere architettoniche.

Sindaco:

Stefania Ulivieri

Responsabile del proc.to:

*Architetto Giampaolo Romagnoli
Responsabile Settore LL.PP. e Governo del Territorio*

Progettista:

*Architetto Stefano Giommoni
Località Casetta Citeri – 58020 Scarlino (GR)*

M	SCHEDE DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO
	BAGNO DI GAVORRANO Riferimento Tavola 11 del P.E.B.A.

Agosto 2024
Maggio 2025

Bagno di Gavorrano – tavola 11

Edifici e attrezzature di interesse pubblico.

Rif. Scheda	Identificazione	Classificazione
1bg	Scuola dell'infanzia	Accessibile con piccole opere
2bg	Chiesa di San Giuseppe Artigiano	Accessibile con piccole opere
3bg	Centro civico con asilo nido	Accessibile
4bg	Struttura socio sanitaria, ASL	Accessibile
5bg	Centro sociale e ricreativo	Accessibile con opere strutturali
6bg	Impianto sportivo, stadio comunale R. Malservizi	Accessibile
7ga	Impianto sportivo, piscina comunale	Accessibile
8bg	Scuola primaria R. Fucini	Accessibile
9bg	Impianto sportivo, circolo pattinatori e tennis	Accessibile

Spazio urbano di interesse significativo.

Rif. Scheda	identificazione	Classificazione
Abg	Via don Minzoni	Accessibile con piccole opere
Bbg	Piazza Di Vittorio – via G. Marconi – P.zza Togliatti	Accessibile con piccole opere
Cbg	Via G. Marconi – via F.lli Cervi	Accessibile con piccole opere

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Varese	1bg	Scuola dell'infanzia

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Varese	1bg	Scuola dell'infanzia
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio civico, scuola dell'infanzia.

Denominazione: Scuola dell'infanzia.

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, via Varese.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: La struttura è collocata in zona urbana di impianto novecentesco con isolati a scacchiera. La viabilità è ordinata e facilmente percorribile.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Varese	1bg	Scuola dell'infanzia
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Varese	1bg	Scuola dell'infanzia
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che arriva sino al plesso scolastico. La strada si presenta pianeggiante ed è facilmente percorribile anche a piedi.
Dalla strada pubblica è possibile accedere al cortile dell'edificio scolastico.

Criticità: Non si rilevano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'edificio scolastico avviene dal cortile delimitato da recinzione. Il cortile si sviluppa su un solo piano e l'ingresso agli spazi interni è ben visibile.
E' presente una rampa di dimensioni adeguate al superamento del dislivello dell'ingresso. L'infilso presenta caratteristiche adeguate.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nelle aree urbane limitrofe alla scuola, e in particolare nella via Varese, sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

Lo spazio didattico è posto su un solo piano, senza alcun dislivello interno.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi per la didattica sono raggiungibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. I percorsi di distribuzione sono collegati allo spazio di relazione dell'ingresso.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Varese	1bg	Scuola dell'infanzia
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'accesso dal cortile che si affaccia dalla via pubblica presenta caratteristiche fisiche e dimensionali adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U2 – Accesso:

L'accesso presenta caratteristiche adeguate, è ben visibile e raggiungibile con una rampa che consente il superamento del dislivello. Non si rendono necessari interventi.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati nella limitrofa via Varese. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Non sono presenti dislivelli negli spazi interni adibiti alla didattica. Non si rendono necessari interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi per la didattica sono accessibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Varese	1bg	Scuola dell'infanzia
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



Stima preliminare dei costi:

Non sono previsti costi di adeguamento.

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via don Giovanni Minzoni	2bg	Chiesa San Giuseppe Artigiano

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno di Gavorrano, via don Giovanni Minzoni	2bg	Chiesa di san Giuseppe Artigiano
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio religioso.

Denominazione: Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano.

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, via don Giovanni Minzoni.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: La struttura è collocata in zona urbana di impianto novecentesco con isolati a scacchiera. La viabilità è ordinata e facilmente percorribile.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via don Giovanni Minzoni	2bg	Chiesa di San Giuseppe Artigiano
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno di Gavorrano, via don Giovanni Minzoni	2bg	Chiesa di San Giuseppe Artigiano
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che arriva sino ai piedi del complesso edilizio. La strada si presenta completamente pianeggiante ed è percorribile anche con veicoli a motore. Dalla via don Minzoni è possibile accedere al sagrato e alla chiesa da una scalinata.

Criticità: Utilizzo della scalinata per accedere al sagrato.

E.U2 – Accesso:

L'accesso allo spazio religioso avviene dal portone principale che si affaccia sul sagrato. La quota di calpestio della navata è posta a una quota di circa 20 cm superiore a quella del sagrato per cui si rende necessario superare uno scalino.

Criticità: Superamento del dislivello tra la quota del sagrato e quello della navata.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nella via don Minzoni, proprio in posizione frontale alla chiesa, sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

Sono presenti dislivelli degli spazi esterni da superare. Il primo, significativo, tra la via Don Minzonie il sagrato della chiesa e il secondo costituito dallo scalino posto sull'ingresso alla navata.

Lo spazio interno con accesso pubblico si sviluppa su un solo piano e non presenta dislivelli.

Criticità: Oltre a quanto detto ai punti E.U1 e E.U2 è doveroso far presente che il contesto storico impone interventi temperati con le caratteristiche architettoniche dell'immobile.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio è costituito da una unica grande navata che si sviluppa su un unico piano. La pavimentazione si presenta in buono stato di conservazione.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Non sono presenti servizi igienici. L'uso della struttura non prevede la necessità di servizi igienici.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via don Giovanni Minzoni	2bg	Chiesa di San Giuseppe Artigiano
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'accesso al sagrato della chiesa è possibile solo attraverso il superamento della scalinata che la congiunge alla pubblica via.
Sono necessari i seguenti interventi:

- Installazione di impianto di servoscala e delle relative strutture per il superamento del dislivello tra la via don Minzoni e il sagrato della chiesa.

E.U2 – Accesso:

Per consentire l'accesso dal sagrato della chiesa allo spazio interno si rendono necessari i seguenti interventi:

- Installazione di rampa con struttura in acciaio corten e pavimentazione per esterni antisdrucciolo.

In via temporanea e transitoria l'accesso allo spazio interno può essere garantito con rampa provvisoria in legno.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Gli interventi per il superamento dei dislivelli dello spazio esterno sono trattati ai punti E.U1 e E.U2. Non sono presenti dislivelli dello spazio interno per cui non si rendono necessari ulteriori interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio interno è costituito da una unica grande navata. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:


Non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici pubblici. Non si rendono necessari interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno di Gavorrano, via don Giovanni Minzoni	2bg	Chiesa di San Giuseppe Artigiano
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile può essere reso completamente accessibile con piccole opere che non incidono strutturalmente sullo stesso.

Accessibile con piccole opere.

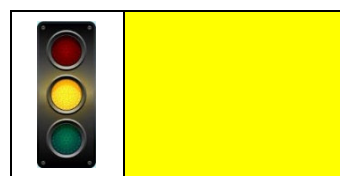

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Installazione di servoscala	= E.	9.250,00
Installazione di rampa	= E.	1.750,00
Totale	= E.	11.000,00

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Dogana	3bg	Centro civico con asilo nido

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Dogana	3bg	Centro civico con asilo nido
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio civico, servizi sociali e asilo nido.

Denominazione: Centro civico .

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, via Dogana.

Frequenza d'uso: media.

Contesto: La struttura è collocata in zona urbana di impianto recente e presenta una importante area a verde. La viabilità è ordinata e facilmente percorribile.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Dogana	3bg	Centro civico con asilo nido
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Dogana	3bg	Centro civico con asilo nido
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che arriva sino all'immobile. La strada si presenta pianeggiante e facilmente percorribile. Dalla strada pubblica è possibile accedere al cortile pertinenziale dell'edificio.

Criticità: Non si rilevano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'edificio avviene dal cortile. Il cortile si sviluppa completamente pianeggiante e anche la percezione visiva dell'ingresso è buona. Per l'ingresso alla struttura non si rilevano dislivelli da superare.

Criticità: Non si rilevano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nelle aree urbane limitrofe al centro sanitario sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

Lo spazio civico è posto su un solo piano, senza alcun dislivello interno.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi sono raggiungibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. I percorsi di distribuzione sono collegati allo spazio di relazione dell'ingresso.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Dogana	3bg	Centro civico con asilo nido
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'accesso dal cortile che si affaccia dalla via pubblica presenta caratteristiche fisiche e dimensionali adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U2 – Accesso:

L'accesso presenta caratteristiche adeguate ed è raggiungibile senza superare alcun dislivello. Anche l'infisso presenta caratteristiche conformi alle disposizioni legislative vigenti. Non si rendono necessari interventi.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati nelle aree urbane limitrofe alla struttura. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Non sono presenti dislivelli negli spazi interni. Non si rendono necessari interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi sono accessibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Dogana	3bg	Centro civico con asilo nido
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



Stima preliminare dei costi:

Non sono previsti costi di adeguamento.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza P. Togliatti	4bg	Struttura socio sanitaria, ASL

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza P. Togliatti	4bg	Struttura socio sanitaria, USL
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio socio sanitario, presidio USL.

Denominazione: Centro socio sanitario, USL.

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, Piazza P. Togliatti.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: La struttura è collocata in zona urbana di impianto recente e completamente pianeggiante. E' presente un ampio parcheggio sul quale si affaccia la costruzione. La viabilità è ordinata e facilmente percorribile.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza P. Togliatti	4bg	Struttura socio sanitaria, USL
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza P. Togliatti	4bg	Struttura socio sanitaria, USL
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che arriva sino all'immobile. La strada si presenta pianeggiante e facilmente percorribile. Dalla strada pubblica è possibile accedere sia al fronte che al retro dell'immobile.

Criticità: Non si rilevano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'edificio avviene dai due lati principali dello stesso. L'area si sviluppa completamente pianeggiante e anche la percezione visiva dell'ingresso è buona. Uno dei due accessi è servito da rampa con dimensioni e pendenze adeguate.

Criticità: Non si rilevano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nelle aree urbane antistanti il centro sanitario sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

Lo spazio sanitario è posto su un solo piano, senza alcun dislivello interno.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi sono raggiungibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. I percorsi di distribuzione sono collegati allo spazio di relazione dell'ingresso.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza P. Togliatti	4bg	Struttura socio sanitaria, USL
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'accesso che si affaccia sulla via pubblica presenta caratteristiche fisiche e dimensionali adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U2 – Accesso:

L'accesso presenta caratteristiche adeguate ed è raggiungibile con rampa protetta e di dimensioni adeguate. Anche l'infisso presenta caratteristiche conformi alle disposizioni legislative vigenti. Non si rendono necessari interventi.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati nelle aree urbane limitrofe alla struttura. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Non sono presenti dislivelli negli spazi interni. Non si rendono necessari interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi sono accessibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via Dogana	4bg	Struttura socio sanitaria, USL
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



Stima preliminare dei costi:

Non sono previsti costi di adeguamento.

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza del Popolo	5bg	Centro civico e ricreativo

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza del Popolo	5bg	Centro civico e ricreativo
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio civile, centro civico e ricreativo.

Denominazione: centro civico e ricreativo.

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, Piazza del Popolo.

Frequenza d'uso: media.

Contesto: La struttura è collocata in zona urbana di impianto novecentesco con isolati a scacchiera. La viabilità è ordinata e facilmente percorribile.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza del Popolo	5bg	Centro civico e ricreativo
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza del Popolo	5bg	Centro civico e ricreativo
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che arriva sino all'immobile. La strada si presenta pianeggiante e facilmente percorribile. Dalla strada pubblica è possibile al parcheggio pubblico sul quale si affaccia la costruzione.
Gli ingressi della costruzione si elevano di circa 70 cm rispetto alla piazza e ad essi si può accedere solo con il superamento di alcuni gradini.

Criticità: L'accesso alla struttura è possibile solo attraverso il superamento della scalinata.

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'edificio dalla piazza. La piazza si sviluppa completamente pianeggiante e anche la percezione visiva dell'ingresso è sufficiente. La struttura si presenta in condizioni precarie e necessita di importanti opere di ristrutturazione, tra le quali la trasformazione dell'accesso con dimensioni e infissi adeguati.

Criticità: Dimensioni e caratteristiche degli accessi non adeguate.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nelle aree urbane limitrofe al centro civico, e in particolare nella Piazza del Popolo, sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

Lo spazio civico è posto su due piani serviti da una scala interna. La struttura si presenta in condizioni precarie e necessita di importanti opere di ristrutturazione, tra le quali il consolidamento della scala e la installazione di servoscala.

Criticità: La scala interna risulta pressoché inagibile, per dimensioni e caratteristiche,

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi sono raggiungibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. I percorsi di distribuzione non sono collegati agli spazi di relazione interni ed esterni.

Criticità: I percorsi di distribuzione non risultano raggiungibili da adeguati spazi di relazione.

E.U6 – Servizi igienici:

Non sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap. La struttura si presenta in condizioni precarie e necessita di importanti opere di ristrutturazione, tra le quali la realizzazione di servizi igienici conformi alle disposizioni legislative vigenti.

Criticità: Non sono presenti servizi igienici conformi alla legislazione vigente

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza del Popolo	5bg	Centro civico e ricreativo
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'accesso dalla piazza pubblica è possibile solo attraverso il superamento di una scalinata. La struttura si presenta in condizioni di forte degrado. Nell'ambito di un progetto generale di ristrutturazione dovranno essere previste rampe e camminamenti idonei al superamento dei dislivelli esistenti.

E.U2 – Accesso:

L'accesso presenta caratteristiche del tutto inadeguate, sia per dimensioni che caratteristiche. Nell'ambito di un progetto generale di ristrutturazione dovranno essere previsti accessi con spazi di relazione e infissi conformi alla legislazione vigente.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati nella antistante Piazza del Popolo. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

I due piani della struttura sono collegati da una scala in condizioni funzionali e strutturali precarie. Nell'ambito di un progetto generale di ristrutturazione dovranno essere previsti interventi di adattamento della scala e di installazione di servoscala.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi sono accessibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate che però non risultano collegati alle superfici di relazione della struttura. Nell'ambito di un progetto generale di ristrutturazione dovranno essere previsti spazi di relazione tra i collegamenti verticali e quelli orizzontali.

E.U6 – Servizi igienici:

Non sono presenti nella struttura i servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.


Nell'ambito di un progetto generale di ristrutturazione dovranno essere previsti anche i servizi igienici con le dimensioni e gli allestimenti conformi alla legislazione vigente.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza del Popolo	5bg	Centro civico e ricreativo
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile è in condizioni strutturali e funzionali molto degradate. Può essere reso accessibile solo con interventi di ristrutturazione generale.

Accessibile con opere strutturali

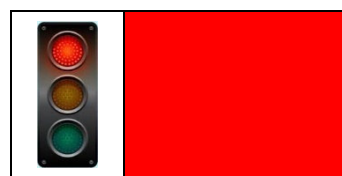

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti si rende necessario un intervento di ristrutturazione complessiva valutabile in E. 500.000,00

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via R. Malservisi	6bg	Impianto sportivo, stadio comunale R. Malservisi

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via R. Morandi	6bg	Impianto sportivo stadio comunale R. Malservisi
a) Informazioni generali		

Classificazione: Impianto sportivo, stadio comunale.

Denominazione: Stadio comunale R. Malservisi.

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, via R. Morandi.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Collocato al margine orientale del centro abitato, lungo l'asse urbano che ha funzione di attraversamento. Risulta facilmente accessibile con ogni mezzo.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via R. Morandi	6bg	Impianto sportivo, stadio comunale R. Malservisi
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via R. Morandi	6bg	Impianto sportivo, stadio comunale R. Malservisi
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'impianto è facilmente raggiungibile dalla viabilità pubblica che si presenta pianeggiante, di dimensioni adeguate e percorribile con facilità anche dai pedoni.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'individuabilità, la larghezza dell'ingresso così come gli spazi di manovra risultano adeguati. Gli accessi all'impianto e alle tribune sono ben segnalati, di dimensioni adeguate e non presentano dislivelli.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Antistante l'impianto è presente un'area a parcheggio nella quale sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La superficie dell'impianto si sviluppa su un solo piano e non presenta alcun dislivello. L'area inferiore alla quale può accedere il pubblico è posta alla medesima quota del percorso di arrivo.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio ove può accedere il pubblico è costituito da un piano omogeneo. In esso è presente una superficie di dimensioni adeguate per la sosta degli utenti con difficoltà motorie.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via R. Morandi	6bg	Impianto sportivo, stadio comunale R. Malservisi
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'ingresso all'impianto non presenta dislivelli. I percorsi sono pavimentati e di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'impianto si presenta di dimensioni adeguate. Non vi sono dislivelli e i dispositivi per la segnalazione dei percorsi e degli accessi è ottimale. Non si rendono necessari interventi.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Per l'accesso alle parti inferiori ove è ammessa la presenza del pubblico non vi sono dislivelli da superare. Non si rendono necessari interventi ulteriori.

E.U5 – Percorsi interni:

Non sono presenti percorsi interni all'impianto. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via R. Morandi	6bg	Impianto sportivo, stadio comunale R. Malservisi
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'impianto risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



Stima preliminare dei costi:

Non sono previsti costi di adeguamento.

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	7bg	Impianto sportivo, piscina comunale

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	7bg	Impianto sportivo, piscina comunale
a) Informazioni generali		

Classificazione: Impianto sportivo, piscina comunale

Denominazione: Piscina comunale.

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, via F.lli Cervi.

Frequenza d'uso: media.

Contesto: Collocato al margine orientale del centro abitato, lungo l'asse urbano che ha funzione di attraversamento. Risulta facilmente accessibile con ogni mezzo ed è posta in zona con altre funzioni pubbliche presenti.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	7bg	Impianto sportivo, piscina comunale
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	7bg	Impianto sportivo, piscina comunale
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'impianto è facilmente raggiungibile dalla viabilità pubblica che si presenta pianeggiante, di dimensioni adeguate e percorribile con facilità anche dai pedoni. Nell'area antistante l'impianto è presente un ampio parcheggio.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'individuabilità, la larghezza dell'ingresso così come gli spazi di manovra risultano adeguati. Gli accessi all'impianto e alle tribune sono ben segnalati, di dimensioni adeguate e non presentano dislivelli.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Antistante l'impianto è presente un'area a parcheggio nella quale sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La superficie dell'impianto si sviluppa su un solo piano e non presenta alcun dislivello. L'area inferiore alla quale può accedere il pubblico è posta alla medesima quota del percorso di arrivo.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio ove può accedere il pubblico è costituito da un piano omogeneo. In esso è presente una superficie di dimensioni adeguate alla sosta degli utenti con difficoltà motorie.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	7bg	Impianto sportivo, piscina comunale
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'ingresso all'impianto non presenta dislivelli. I percorsi sono pavimentati e di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'impianto si presenta di dimensioni adeguate. Non vi sono dislivelli e i dispositivi per la segnalazione dei percorsi e degli accessi è ottimale. Non si rendono necessari interventi.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Per l'accesso alle parti inferiori ove è ammessa la presenza del pubblico non vi sono dislivelli da superare. Non si rendono necessari interventi ulteriori.

E.U5 – Percorsi interni:

Non sono presenti percorsi interni all'impianto. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	7bg	Impianto sportivo, piscina comunale
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'impianto risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



Stima preliminare dei costi:

Non sono previsti costi di adeguamento.

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	8bg	Scuola primaria R. Fucini

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	8bg	Scuola primaria R. Fucini
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio civico, scuola primaria.

Denominazione: Scuola primaria R. Fucini.

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, via F.lli Cervi.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Collocata al margine orientale del centro abitato, lungo l'asse urbano che ha funzione di attraversamento. Risulta facilmente accessibile con ogni mezzo ed è posta in zona con altre funzioni pubbliche presenti.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	8bg	Scuola primaria R. Fucini
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	8bg	Scuola primaria R. Fucini
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che arriva sino al plesso scolastico. La strada si presenta pianeggiante ed è facilmente percorribile anche a piedi.
Dalla strada pubblica è possibile accedere al cortile dell'edificio scolastico.

Criticità: Non si rilevano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'edificio scolastico avviene dal cortile delimitato da recinzione. Il cortile si sviluppa modo regolare e l'ingresso agli spazi interni è ben visibile. E' presente percorso di dimensioni adeguate al superamento del leggero pendio del cortile. L'infisso presenta caratteristiche adeguate.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nelle aree urbane limitrofe alla scuola, e in particolare nel parcheggio antistante la struttura, sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

Lo spazio didattico è posto su un solo piano, senza alcun dislivello interno.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi per la didattica sono raggiungibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. I percorsi di distribuzione sono collegati allo spazio di relazione dell'ingresso.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	8bg	Scuola primaria R. Fucini
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'accesso dal cortile che si affaccia dalla via pubblica presenta caratteristiche fisiche e dimensionali adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U2 – Accesso:

L'accesso presenta caratteristiche adeguate, è ben visibile e raggiungibile con un percorso pavimentato che consente il superamento del leggero pendio. Non si rendono necessari interventi.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati nella limitrofa area a parcheggio pubblico. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Non sono presenti dislivelli negli spazi interni adibiti alla didattica. Non si rendono necessari interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi per la didattica sono accessibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	8bg	Scuola primaria R. Fucini
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



Stima preliminare dei costi:

Non sono previsti costi di adeguamento.

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	9bg	Impianto sportivo polivalente

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	9bg	Impianto sportivo polivalente
a) Informazioni generali		

Classificazione: Impianto sportivo polivalente, pista di pattinaggio e tennis

Denominazione: Pista di pattinaggio A.S.D. Pattinaggio Artistico, G.S.D. Circolo Tennis

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, via F.lli Cervi.

Frequenza d'uso: media.

Contesto: Collocato al margine orientale del centro abitato, lungo l'asse urbano che ha funzione di attraversamento. Risulta facilmente accessibile con ogni mezzo ed è posta in zona con altre funzioni pubbliche presenti.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	9bg	Impianto sportivo polivalente
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	9bg	Impianto sportivo polivalente
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'impianto è facilmente raggiungibile dalla viabilità pubblica che si presenta pianeggiante, di dimensioni adeguate e percorribile con facilità anche dai pedoni. Nell'area antistante l'impianto è presente un ampio parcheggio.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'individuabilità, la larghezza degli ingressi così come gli spazi di manovra risultano adeguati. Gli accessi agli impianti sono ben segnalati, di dimensioni adeguate e non presentano dislivelli.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Antistante l'impianto è presente un'area a parcheggio nella quale sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La superficie dell'impianto si sviluppa su un solo piano e non presenta alcun dislivello. L'area alla quale può accedere il pubblico è posta alla medesima quota del percorso di arrivo.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio ove può accedere il pubblico è costituito da un piano omogeneo. In esso è presente una superficie di dimensioni adeguate alla sosta degli utenti con difficoltà motorie.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	9bg	Impianto sportivo polivalente
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'ingresso agli impianti non presenta dislivelli. I percorsi sono pavimentati e di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U2 – Accesso:

L'accesso agli impianti si presentano di dimensioni adeguate. Non vi sono dislivelli e i dispositivi per la segnalazione dei percorsi e degli accessi è ottimale. Non si rendono necessari interventi.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Per l'accesso alle parti ove è ammessa la presenza del pubblico non vi sono dislivelli da superare. Non si rendono necessari interventi ulteriori.

E.U5 – Percorsi interni:

Non sono presenti percorsi interni all'impianto. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	9bg	Impianto sportivo polivalente
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'impianto risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



Stima preliminare dei costi:

Non sono previsti costi di adeguamento.

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dello spazio urbano significativo.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via don G. Minzoni	Abg	Asse di percorrenza pedonale

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via don G. Minzoni	Abg	Asse di percorrenza pedonale
a) Informazioni generali.		

Classificazione: Spazio significativo urbano, asse di percorrenza pedonale

Denominazione: via don Giovanni Minzoni

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, via don Giovanni Minzoni

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Costituisce il tracciato urbano che conduce alla parrocchia di San Giuseppe Artigiano ed è utilizzato per le funzioni religiose.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via don G. Minzoni	Abg	Asse di percorrenza pedonale
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza della Resistenza – Piazza Buozzi	Abg	Asse di percorrenza pedonale
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U7 – Percorsi pedonali:

Il tratto urbano si sviluppa in modo lineare e pianeggiante. E' del tutto sprovvisto di marciapiedi. L'illuminazione, in alcuni punti è insufficiente.

Criticità: Assenza di marciapiedi

E.U8 – Attraversamenti pedonali:

Non sono presenti attraversamenti pedonali controllati nell'area urbana di connessione tra la via don Giovanni Minzoni e la via Galileo Galilei che è, solitamente, interessata da traffico urbano piuttosto incidente sul contesto.

Criticità: Attraversamenti urbani non protetti nell'area di connessione con la via G. Galilei.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via don G. Minzoni	Abg	Asse di percorrenza pedonale
d) Analisi degli interventi.		

E.U7 – Percorsi pedonali:

Risultano totalmente assenti i marciapiedi.
Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di marciapiedi di dimensioni adeguate su entrambi i lati della viabilità urbana.
- Rifacimento parziale di pavimentazione stradale e realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale incluso l'utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo loges in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

E.U8 – Attraversamenti pedonali:

L'uscita dei pedoni via don G. Minzoni e l'attraversamento dell'area urbana antistante avviene in modo spontaneo e disordinato.
Si rendono necessari i seguenti attraversamenti.


- Realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale incluso l'utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo loges in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.
- Fornitura e posa in opera di un lampione stradale provvisto di sensore per il rilevamento della presenza dei pedoni finalizzato all'aumento della luminosità durante l'utilizzo dell'attraversamento pedonale.
- Nuova segnaletica stradale per l'attraversamento stradale obbligato.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via don G. Minzoni	Abg	Asse di percorrenza pedonale
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

Lo spazio urbano necessita interventi per una migliore percorribilità dei pedoni sull'intero tracciato urbano.

Accessibile con piccole opere.

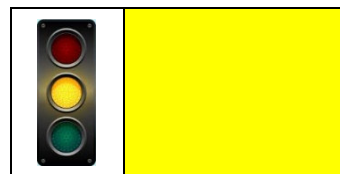

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Realizzazione marciapiedi	di	= E.	43.000,00
Realizzazione di rampe		= E.	8.000,00
Installazione illuminazione		= E.	9.500,00
Nuova segnaletica		= E.	2.500,00
Totale		= E.	63.000,00


Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dello spazio urbano significativo.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza G. Di Vittorio – Piazza P. Togliatti	Bbg	Asse di percorrenza pedonale

Localizzazione nel contesto.

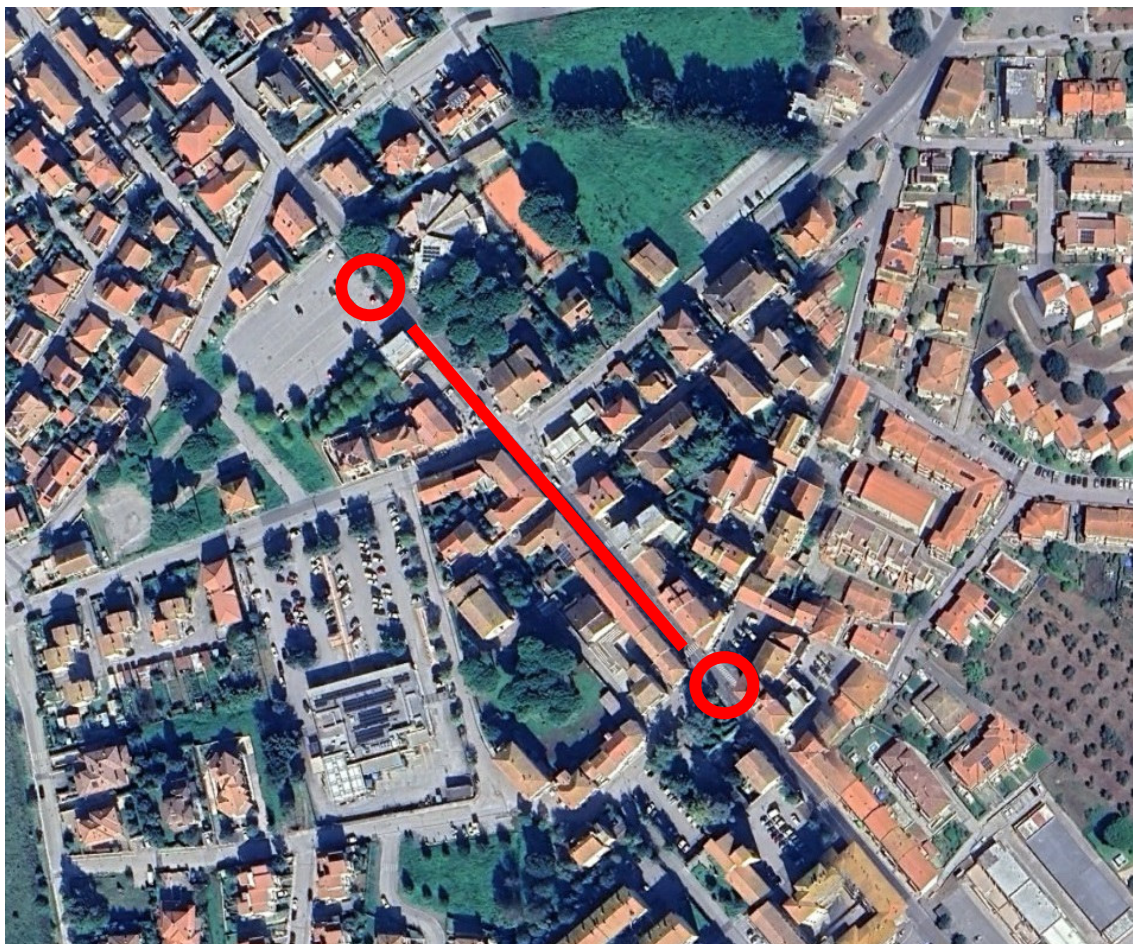

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza G. Di Vittorio – Piazza P. Togliatti	Bbg	Asse di percorrenza pedonale
a) Informazioni generali.		

Classificazione: Spazio significativo urbano, asse di percorrenza pedonale

Denominazione: Piazza G. Di Vittorio – Piazza P. Togliatti

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, Piazza G. Di Vittorio – Piazza P. Togliatti.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Costituisce il tracciato urbano che attraversa il centro abitato da nord a sud. Su di esso si affacciano le principali attività economiche del paese.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza G. Di Vittorio – Piazza P. Togliatti	Bbg	Asse di percorrenza pedonale
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza G. Di Vittorio – Piazza P. Togliatti	Bbg	Asse di percorrenza pedonale
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U7 – Percorsi pedonali:

Il tratto urbano si sviluppa in modo lineare e pianeggiante. I marciapiedi, la pubblica illuminazione, gli arredi e gli attraversamenti sono adeguati nel tratto che conduce fino all'intersezione con l'asse urbano trasversale.

Nel tratto che conduce fino alla Piazza P. Togliatti i marciapiedi e la pubblica illuminazione necessitano di interventi di adeguamento.

Criticità: Marciapiedi e illuminazione insufficiente nel tratto da via F.lli Cervi sino a Piazza P. Togliatti.

E.U8 – Attraversamenti pedonali:

Non sono presenti attraversamenti pedonali controllati nell'area urbana di connessione tra la via G. Marconi e la Piazza P. Togliatti, nella zona che si sviluppa a sud dell'intersezione con l'asse urbano trasversale. Tale area è, solitamente, interessata da traffico urbano piuttosto incidente sul contesto.

Criticità: Attraversamenti urbani non protetti nell'area di connessione a sud di via F.lli Cervi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza G. Di Vittorio – Piazza P. Togliatti	Bbg	Asse di percorrenza pedonale
d) Analisi degli interventi.		

E.U7 – Percorsi pedonali:

Risultano inadeguati i marciapiedi e la pubblica illuminazione nel tratto in prossimità della Piazza Togliatti.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Adeguamento dei marciapiedi con dimensioni adeguate su entrambi i lati della viabilità urbana.
- Rifacimento parziale di pavimentazione stradale e realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale incluso l'utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo loges in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

E.U8 – Attraversamenti pedonali:

L'uscita dei pedoni da via G. Marconi e l'attraversamento dell'area urbana a sud della via F.lli Cervi avviene in modo spontaneo e disordinato. Si rendono necessari i seguenti attraversamenti.


- Realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale incluso l'utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo loges in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.
- Fornitura e posa in opera di un lampione stradale provvisto di sensore per il rilevamento della presenza dei pedoni finalizzato all'aumento della luminosità durante l'utilizzo dell'attraversamento pedonale.
- Nuova segnaletica stradale per l'attraversamento stradale obbligato.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, Piazza G. Di Vittorio – Piazza P. Togliatti	Bbg	Asse di percorrenza pedonale
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

Lo spazio urbano necessita interventi per una migliore percorribilità dei pedoni sui marciapiedi nel tratto terminale della via G. Marconi e per l'attraversamento dello spazio urbano antistante la piazza Togliatti.

Accessibile con piccole opere.

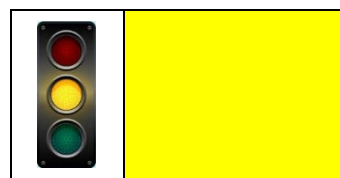

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Adeguamento marciapiedi	di = E.	12.000,00
Realizzazione di rampe	= E.	8.000,00
Installazione illuminazione	= E.	9.500,00
Nuova segnaletica	= E.	2.500,00
Totale	= E.	32.000,00

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dello spazio urbano significativo.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	Cbg	Asse di percorrenza pedonale

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
----------	-------------	-----------------

Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	Cbg	Asse di percorrenza pedonale
a) Informazioni generali.		

Classificazione: Spazio significativo urbano, asse di percorrenza pedonale

Denominazione: via F.lli Cervi

Indirizzo: Bagno di Gavorrano, via F.lli Cervi.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Costituisce il tracciato urbano che attraversa il centro abitato da ovest a est. Su di esso sono dislocate le principali funzioni pubbliche e le aree verdi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	Cbg	Asse di percorrenza pedonale
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	Cbg	Asse di percorrenza pedonale
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U7 – Percorsi pedonali:

Il tratto urbano si sviluppa in modo lineare e pianeggiante. I marciapiedi, la pubblica illuminazione, gli arredi e gli attraversamenti sono presenti ma a tratti inadeguati per caratteristiche e dimensioni.

Criticità: Marciapiedi e illuminazione insufficiente.

E.U8 – Attraversamenti pedonali:

Non sono presenti attraversamenti pedonali controllati nell'area urbana di connessione tra l'asse principale di via F.lli Cervi e la viabilità secondaria laterale. Tale area è, solitamente, interessata da traffico urbano piuttosto incidente sul contesto.

Criticità: Attraversamenti urbani non protetti nella connessione tra le vie urbani laterali e la via F.lli Cervi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	Cbg	Asse di percorrenza pedonale
d) Analisi degli interventi.		

E.U7 – Percorsi pedonali:

Risultano inadeguati i marciapiedi e la pubblica illuminazione lungo il tracciato della via F.lli cervi
Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Adeguamento dei marciapiedi con dimensioni adeguate su entrambi i lati della viabilità urbana.
- Rifacimento parziale di pavimentazione stradale e realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale incluso l'utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo loges in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

E.U8 – Attraversamenti pedonali:

L'uscita dei pedoni da via F.lli Cervi e l'attraversamento avviene in modo spontaneo e disordinato.
Si rendono necessari i seguenti attraversamenti.


- Realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale incluso l'utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo loges in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.
- Fornitura e posa in opera di un lampione stradale provvisto di sensore per il rilevamento della presenza dei pedoni finalizzato all'aumento della luminosità durante l'utilizzo dell'attraversamento pedonale.
- Nuova segnaletica stradale per l'attraversamento stradale obbligato.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bagno Gavorrano, via F.lli Cervi	Cbg	Asse di percorrenza pedonale
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

Lo spazio urbano necessita interventi per una migliore percorribilità dei pedoni sui marciapiedi lungo la via F.lli Cervi e per il suo attraversamento nei punti più significativi.

Accessibile con piccole opere.

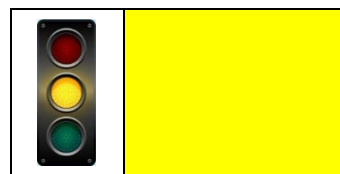

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Adeguamento marciapiedi	di = E.	12.000,00
Realizzazione di rampe	= E.	8.000,00
Installazione illuminazione	= E.	9.500,00
Nuova segnaletica	= E.	2.500,00
Totale	= E.	32.000,00