



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

Piano per la eliminazione delle barriere architettoniche.

Sindaco:

Stefania Ulivieri

Responsabile del proc.to:

*Architetto Giampaolo Romagnoli
Responsabile Settore LL.PP. e Governo del Territorio*

Progettista:

*Architetto Stefano Giommoni
Località Casetta Citeri – 58020 Scarlino (GR)*

C	SCHEDE DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO
	GAVORRANO Riferimento Tavola 01 del P.E.B.A.

Agosto 2024
Maggio 2025

Gavorrano – tavola 01

Edifici e attrezzature di interesse pubblico.

Rif. Scheda	Identificazione	Classificazione
1ga	Chiesa di San Giuliano	Accessibile con piccole opere
2ga	Oratorio del Santissimo Sacramento	Accessibile con piccole opere
3ga	Palazzo Comunale	Accessibile con piccole opere
4ga	Scuola dell'infanzia	Accessibile con piccole opere
5ga	Comando stazione dei Carabinieri	Accessibile con piccole opere
6ga	Casa albergo per anziani Villa Simoni	Accessibile con piccole opere
7ga	Teatro comunale	Accessibile
8ga	Istituto comprensivo statale Gavorrano	Accessibile con piccole opere
9ga	Uffici A.S.L. Toscana sud est	Accessibile con piccole opere

Spazio urbano di interesse significativo.

Rif. Scheda	identificazione	Classificazione
Aga	Piazza della Resistenza – via C. Terranova – Piazza B. Buozzi	Accessibile con piccole opere

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buozzi	1ga	Chiesa di San Giuliano

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buoizzi	1ga	Chiesa di San Giuliano
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio religioso.

Denominazione: Chiesa parrocchiale di San Giuliano.

Indirizzo: Gavorrano, Piazza Bruno Buoizzi.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Collocata nella piazza centrale del centro antico di Gavorrano, è raggiungibile dalla strada pubblica che presenta andamento con pendenze elevate e manto lastricato.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buozzi	1ga	Chiesa di San Giuliano
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buoizzi	1ga	Chiesa di San Giuliano
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che arriva sino alla Piazza Buoizzi. La strada presenta pendenze significative ed è percorribile anche con veicoli a motore.

Dalla Piazza Buoizzi è possibile accedere al sagrato e alla chiesa da una scalinata collegata a quella che accede all'antistante palazzo comunale.

Criticità: Superficie discontinua costituita dal manto lapideo dello spazio pubblico antistante l'immobile.
Utilizzo della scalinata per accedere al sagrato.

E.U2 – Accesso:

L'accesso allo spazio religioso avviene dal portone principale che si affaccia sul sagrato. La quota di calpestio della navata è posta a una quota di circa 20 cm superiore a quella del sagrato per cui si rende necessario superare uno scalino.

Criticità: Superamento del dislivello tra la quota del sagrato e quello della navata.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nella Piazza Buoizzi sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

Sono presenti dislivelli degli spazi esterni da superare. Il primo, significativo, tra la Piazza Buoizzi e il sagrato della chiesa e il secondo costituito dallo scalino posto sull'ingresso alla navata.

Lo spazio interno con accesso pubblico si sviluppa su un solo piano e non presenta dislivelli.

Criticità: Oltre a quanto detto ai punti E.U1 e E.U2 è doveroso far presente che il contesto storico impone interventi temperati con le caratteristiche architettoniche dell'immobile.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio è costituito da una unica grande navata che si sviluppa su un unico piano. La pavimentazione si presenta in buono stato di conservazione.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Non sono presenti servizi igienici. L'uso della struttura non prevede la necessità di servizi igienici.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buozzi	1ga	Chiesa di San Giuliano
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

La pavimentazione in pietra della piazza e il valore storico architettonico del contesto non permettono interventi tesi a migliorare la percorribilità dello spazio pubblico antistante l'immobile.
Sono, comunque, necessari i seguenti interventi:

- Installazione di impianto di servoscala e delle relative strutture per il superamento del dislivello tra la Piazza Buozzi e il sagrato della chiesa.

E.U2 – Accesso:

Per consentire l'accesso dal sagrato della chiesa allo spazio interno si rendono necessari i seguenti interventi:

- Installazione di rampa con struttura in acciaio corten e pavimentazione per esterni antisdrucciolo.

In via temporanea e transitoria l'accesso allo spazio interno può essere garantito con rampa provvisoria in legno.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Gli interventi per il superamento dei dislivelli dello spazio esterno sono trattati ai punti E.U1 e E.U2. Non sono presenti dislivelli dello spazio interno per cui non si rendono necessari ulteriori interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio interno è costituito da una unica grande navata. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:


Non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici pubblici. Non si rendono necessari interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buozzi	1ga	Chiesa di San Giuliano
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile può essere reso completamente accessibile con piccole opere che non incidono strutturalmente sullo stesso.

Accessibile con piccole opere.

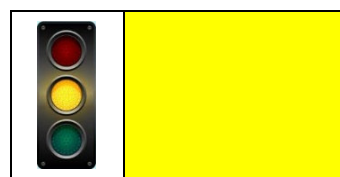

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Installazione di servoscala	= E.	9.250,00
Installazione di rampa	= E.	1.750,00
Totale	= E.	11.000,00

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buozzi	2ga	Oratorio del Santissimo Sacramento

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via di Mezzo	2ga	Oratorio del Santissimo Sacramento
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio religioso sconsacrato, oggi adibito a funzioni civili.

Denominazione: Oratorio del Santissimo Sacramento.

Indirizzo: Gavorrano, via di Mezzo.

Frequenza d'uso: medio bassa.

Contesto: Collocato nel centro antico di Gavorrano, è raggiungibile e si affaccia sulla strada pubblica con manto lastricato che si sviluppa a partire dalla Piazza Buozzi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via di Mezzo	2ga	Oratorio del Santissimo Sacramento
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via di Mezzo	2ga	Oratorio del Santissimo Sacramento
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via parte dalla Piazza Buozzi. La strada manto lapideo irregolare.

Dalla strada pubblica, per raggiungere l'interno dell'immobile, è presente una scalinata in mattoni.

Criticità: Superficie discontinua costituita dal manto lapideo dello spazio pubblico antistante l'immobile.
Obbligo di utilizzo della scalinata per accedere all'ingresso.

E.U2 – Accesso:

L'accesso allo spazio religioso avviene dal portone principale posto alla fine della scalinata di ingresso.

Criticità: Non è presente alcun disimpegno che divide l'ingresso dalla scalinata di accesso.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nella vicina Piazza Buozzi sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

Il dislivello dello spazio esterno per raggiungere l'immobile è stato analizzato al punto E.U1.

Lo spazio interno con accesso pubblico si sviluppa su un solo piano e non presenta dislivelli.

Criticità: Oltre a quanto detto ai punti E.U1 e E.U2 è doveroso far presente che il contesto storico impone interventi temperati con le caratteristiche architettoniche dell'immobile.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio è costituito da una unica sala che si sviluppa su un solo piano. La pavimentazione si presenta in buono stato di conservazione.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Non sono presenti servizi igienici. L'uso della struttura non prevede la necessità di servizi igienici.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via di Mezzo	2ga	Oratorio del Santissimo Sacramento
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

La pavimentazione in pietra della strada pubblica il valore storico architettonico del contesto non permettono interventi tesi a migliorare la percorribilità dello spazio pubblico antistante l'immobile. Sono, comunque, necessari i seguenti interventi:

- Installazione di impianto di servoscala e delle relative strutture per il superamento del dislivello tra la via di Mezzo e l'ingresso della struttura.

E.U2 – Accesso:

L'accesso alla struttura sarà consentito dall'installazione dell'impianto servoscala di cui al punto E.U1. Tale impianto dovrà essere dotato di specifici dispositivi per raccordarsi al vano di ingresso dell'immobile.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati in area pubblica limitrofa e facilmente raggiungibile. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Gli interventi per il superamento dei dislivelli dello spazio esterno sono trattati ai punti E.U1 e E.U2. Non sono presenti dislivelli dello spazio interno per cui non si rendono necessari ulteriori interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio interno è costituito da una sala. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:


Non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici pubblici. Non si rendono necessari interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via di Mezzo	2ga	Oratorio del Santissimo Sacramento
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile può essere reso completamente accessibile con piccole opere che non incidono strutturalmente sullo stesso.

Accessibile con piccole opere.

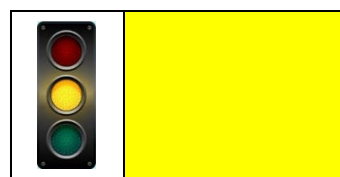

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Installazione di servoscala	= E.	10.500,00
Totale	= E.	10.500,00

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buozzi	3ga	Palazzo Comunale

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buoizzi	3ga	Palazzo Comunale
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio civile, uffici del Comune di Gavorrano.

Denominazione: Palazzo Comunale.

Indirizzo: Gavorrano, Piazza Bruno Buoizzi.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Collocata nella piazza centrale del centro antico di Gavorrano, è raggiungibile dalla strada pubblica che presenta andamento con pendenze elevate e manto lastricato.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buozzi	3ga	Palazzo Comunale
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buoizzi	3ga	Palazzo Comunale
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che arriva sino alla Piazza Buoizzi. La strada presenta pendenze significative ed è percorribile anche con veicoli a motore.

Dalla Piazza Buoizzi è possibile accedere all'ingresso principale del Palazzo Comunale e arrivare alla postazione dell' U.R.P.. Sul retro dell'immobile è collocato un ascensore che si può raggiungere attraverso un percorso in lieve pendenza.

Dalla via Cesare Battisti è possibile raggiungere l'ascensore attraverso il superamento di una scalinata.

Criticità: Superficie discontinua costituita dal manto lapideo dello spazio pubblico antistante l'immobile.
Mancata segnalazione sulla presenza dell'ascensore e sul percorso per raggiungere l'impianto.

E.U2 – Accesso:

L'accesso al Palazzo Comunale avviene dal portone principale che si affaccia sulla scalinata che parte dalla Piazza Buoizzi. Per accedere è necessario superare un piccolo dislivello di circa 20 cm. L'accesso all'ascensore presenta dimensioni adeguate e ad esso si accede con percorso pedonale.

Criticità: mancata segnalazione dell'accesso dell'ascensore.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nella Piazza Buoizzi sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

In entrambi i piani del Palazzo Comunale alcuni uffici sono posti a livelli diversi. La presenza di rampe sui percorsi di distribuzione e le pendenze adeguate consentono l'accesso ad ogni ufficio.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli uffici, ad entrambi i piani, sono raggiungibili attraverso un percorso di distribuzione. La dimensione è adeguata e su di esso si attestano gli ingressi agli uffici.

I percorsi di distribuzione sono collegati agli spazi di relazione di sbarco dell'ascensore.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buozzi	3ga	Palazzo Comunale
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

La pavimentazione in pietra della piazza e il valore storico architettonico del contesto non permettono interventi tesi a migliorare la percorribilità dello spazio pubblico antistante l'immobile.

Pur essendo possibile l'accesso con l'ascensore posto sul retro del Palazzo Comunale, al fine di una migliore fruizione complessiva è consigliabile la installazione di dotazioni per il superamento della scalinata su Piazza Buozzi e l'ingresso dall'accesso principale.

Sono, quindi, necessari i seguenti interventi:

- Installazione di segnaletica per il percorso e l'ingresso all'ascensore già presente sul retro del palazzo Comunale.
- Installazione di impianto di servoscala e delle relative strutture per il superamento del dislivello tra la Piazza Buozzi e il Palazzo Comunale.

E.U2 – Accesso:

La installazione dell'impianto di servoscala per il superamento della scalinata di Piazza Buozzi determina la necessità del superamento del dislivello per l'accesso agli spazi interni del Palazzo Comunale.

E' necessario il seguente intervento:

- Installazione di rampa con struttura in acciaio corten e pavimentazione per esterni antisdrucchiolo.

In via temporanea e transitoria l'accesso allo spazio interno può essere garantito con rampa provvisoria in legno.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Gli interventi per il superamento dei dislivelli dello spazio esterno sono trattati ai punti E.U1 e E.U2. I dislivelli presenti nei piani interni sono già superati con rampe di dimensioni e pendenze adeguate. Non si rendono necessari interventi ulteriori.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli uffici interni sono accessibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:


Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza Buozzi	3ga	Palazzo Comunale
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile, pur essendo già oggi accessibile, necessita di alcuni adeguamenti che non incidono strutturalmente sullo stesso.

Accessibile con piccole opere.

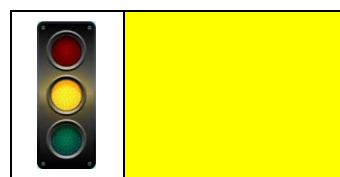

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Installazione di servoscala	= E.	9.250,00
Installazione di rampa	= E.	1.750,00
Installazione di segnaletica	= E.	500,00
Totale	= E.	11.500,00

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via P. Nenni	4ga	Scuola dell'infanzia Praga Stefanelli

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via P. Nenni	4ga	Scuola dell'infanzia Praga Stefanelli
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio scolastico, scuola primaria.

Denominazione: Scuola primaria Praga Stefanelli.

Indirizzo: Gavorrano, via P. Nenni.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Collocata in posizione esterna al centro antico, lungo una viabilità in forte pendenza che si innesta sulla via Vittorio Veneto in prossimità del parcheggio pubblico di Piazza della Resistenza.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via P. Nenni	4ga	Scuola dell'infanzia Praga Stefanelli
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via P. Nenni	4ga	Scuola dell'infanzia Praga Stefanelli
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che arriva sino a Piazza della Resistenza. La strada presenta pendenze significative ed è percorribile anche con veicoli a motore.
Dalla strada pubblica è possibile accedere al cortile dell'edificio scolastico.

Criticità: Forte pendenza della strada pubblica.

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'edificio scolastico avviene dal cortile delimitato da recinzione. Il cortile si sviluppa su un solo piano e l'ingresso agli spazi interni è ben visibile.
E' presente una rampa di dimensioni adeguate per il superamento del dislivello dell'ingresso.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nella vicina Piazza della Resistenza sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

Lo spazio didattico è posto su un solo piano, senza alcun dislivello interno.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi per la didattica sono raggiungibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. I percorsi di distribuzione sono collegati allo spazio di relazione dell'ingresso.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via P. Nenni	4ga	Scuola dell'infanzia Praga Stefanelli
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'accesso dal cortile che si affaccia dalla via pubblica presenta caratteristiche fisiche e dimensionali adeguate.

Pur essendo la struttura accessibile, data la pendenza rilevante della strada pubblica si consiglia la posa in opera di un corrimano di sostegno sul muro laterale alla viabilità pubblica.

E.U2 – Accesso:

L'accesso presenta caratteristiche adeguate, è ben visibile e raggiungibile con una rampa che consente il superamento del dislivello. Non si rendono necessari interventi.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati nella limitrofa Piazza della Resistenza. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Non sono presenti dislivelli negli spazi interni adibiti alla didattica. Non si rendono necessari interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi per la didattica sono accessibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:


Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via P. Nenni	4ga	Scuola dell'infanzia Praga Stefanelli
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile, pur essendo già oggi accessibile, necessita di alcuni adeguamenti per rendere più sicuro il transito sulla via P. Nenni.

Accessibile con piccole opere.

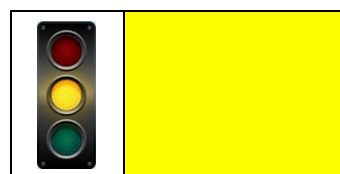

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Installazione di corrimano	= E.	3.500,00
Totale	= E.	3.500,00

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza XXIV Maggio	5ga	Comando stazione Carabinieri

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza XXIV Maggio	5ga	Comando stazione Carabinieri
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio per la pubblica sicurezza, Stazione dei Carabinieri.

Denominazione: Comando stazione dei Carabinieri.

Indirizzo: Gavorrano, Piazza XXIV Maggio.

Frequenza d'uso: bassa.

Contesto: Collocata in posizione esterna al centro antico, lungo la principale strada di scorrimento dell'abitato di Gavorrano costituita dalla via Vittorio Veneto.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza XXIV Maggio	5ga	Comando stazione Carabinieri
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza XXIV Maggio	5ga	Comando stazione Carabinieri
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via si sviluppa lateralmente alla Piazza XXIV Maggio. Per arrivare all'immobile è necessario superare una scalinata.

Criticità: Utilizzo della scalinata, senza alcuna alternativa, per arrivare all'immobile.

E.U2 – Accesso:

L'accesso alla caserma è ben visibile e facilmente percepibile. Presenta dimensioni e caratteristiche adeguate.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nella vicina Piazza della Resistenza sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La caserma si sviluppa su due piani ma gli spazi di relazione e gli uffici sono posti al solo piano terreno e non presentano dislivelli da superare.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi e gli uffici sono raggiungibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. I percorsi di distribuzione sono collegati allo spazio di relazione dell'ingresso.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici pubblici. Non si rendono necessari interventi.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza XXIV Maggio	5ga	Comando stazione Carabinieri.
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

Per arrivare all'accesso all'immobile si rende necessario superare la piccola scalinata collegata allo spazio pubblico.

Sono, comunque, necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di rampa con adeguate pendenze per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà presentare caratteristiche ed aspetto formale integrato a quello dell'immobile principale.

E.U2 – Accesso:

L'accesso presenta caratteristiche adeguate, è ben visibile e raggiungibile. Non si rendono necessari interventi.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati nella limitrofa Piazza della Resistenza. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Non sono presenti dislivelli negli spazi interni agli spazi di relazione e agli uffici. Non si rendono necessari interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi per la didattica sono accessibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:


Data la funzione specifica della struttura, non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici con dotazioni specifiche per i portatori di handicap. Non si rendono necessari interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza XXIV Maggio	5ga	Comando stazione Carabinieri
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile, di per se già sufficientemente accessibile necessita di interventi per il superamento della scalinata di collegamento allo spazio pubblico.

Accessibile con piccole opere.

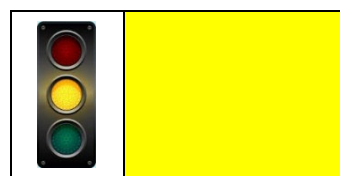

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Realizzazione rampa	= E.	8.500,00
Totale	= E.	8.500,00

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	6ga	Casa albergo anziani Villa Simoni

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	6ga	Casa albergo anziani Villa Simoni
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio sanitario, residenza sanitaria assistita.

Denominazione: Casa albergo anziani Villa Simoni.

Indirizzo: Gavorrano, via G. Matteotti.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Collocata lungo la strada di accesso all'abitato di Gavorrano, al di fuori del centro antico, in posizione collinare e, per questo motivo, raggiungibile con una scalinata collegata alla strada pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	6ga	Casa albergo anziani Villa Simoni
b) Documentazione fotografica		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	6ga	Casa albergo anziani Villa Simoni
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è posto al primo piano della struttura ove è collocata anche la Farmacia Comunale. E' raggiungibile attraverso una lunga e impervia scalinata.

Criticità: Utilizzo della scalinata, senza alcuna alternativa, per arrivare all'immobile.

E.U2 – Accesso:

L'accesso alla struttura è visibile ma con infisso inadeguato in rapporto alla funzione specifica della struttura.

Criticità: Caratteristiche dei sistemi di apertura dell'infisso della porta di accesso.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Lungo la via G. Matteotti sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La struttura si sviluppa su due piani che sono internamente serviti da ascensore. Le superfici ad entrambi i piani non presentano dislivelli.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi e le camere sono raggiungibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. I percorsi di distribuzione sono collegati allo spazio di relazione dell'ingresso.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	6ga	Casa albergo anziani Villa Simoni
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

Per arrivare all'accesso della struttura, posto al primo piano dell'immobile, si rende necessario superare la impervia scalinata di collegamento alla pubblica via. Sono necessari i seguenti interventi:

- Installazione di impianto di servoscala e delle relative strutture per il superamento del dislivello tra la via G. Matteotti e l'ingresso della struttura sanitaria.

E.U2 – Accesso:

L'accesso presenta caratteristiche inadeguate. Sono necessari i seguenti interventi:

- Posa in opera di nuovo infisso con dimensioni e meccanismi di apertura conformi alle disposizioni legislative.
- Installazione di adeguata segnaletica per il percorso di arrivo all'accesso alla struttura.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati lungo la via G. Matteotti. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

I due piani della struttura sono serviti da ascensore con dimensioni conformi a quelle previste dalla legislazione vigente. Entrambi i due piani non presentano dislivelli interni. Non si rendono necessari interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Ogni spazio della struttura è servito da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per


l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	6ga	Casa albergo anziani Villa Simoni
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile necessita di interventi per il superamento della lunga scalinata di collegamento allo spazio pubblico e per il miglioramento dell'accesso alla struttura.

Accessibile con piccole opere.

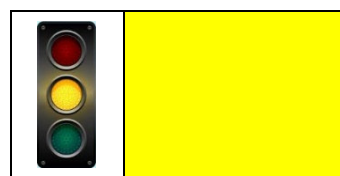

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Installazione di servoscala	= E.	12.500,00
Opere murarie di supporto	= E.	3.500,00
Sostituzione infisso	= E.	2.500,00
Installazione di segnaletica	= E.	500,00
Totale	= E.	19.000,00

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	7ga	Teatro comunale

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	7ga	Teatro comunale
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio civile, teatro comunale.

Denominazione: Teatro comunale.

Indirizzo: Gavorrano, via G. Matteotti.

Frequenza d'uso: bassa.

Contesto: Collocata lungo la strada di accesso all'abitato di Gavorrano, al di fuori del centro antico, in posizione facilmente raggiungibile dalla via pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	7ga	Teatro comunale
b) Documentazione fotografica		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	7ga	Teatro comunale
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è posto lungo la via pubblica ed è raggiungibile con un marciapiede pedonale di adeguate dimensioni. Per accedere al livello dell'ingresso della struttura è già presente una piccola e agevole rampa.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'accesso alla struttura è visibile e adeguato.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Lungo la via G. Matteotti e nella Piazza della resistenza sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La struttura si sviluppa su un unico piano. Le superfici interne non presentano dislivelli.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi si sviluppa su un unico grande vano centrale. Nella parte più avanzata della sala sono presenti spazi utilizzabili da portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	7ga	Teatro comunale
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

La struttura è facilmente raggiungibile dalla strada pubblica. Non si rendono necessari interventi.

E.U2 – Accesso:

L'accesso è ben visibile e presenta dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati lungo la via G. Matteotti e in Piazza della Resistenza. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

La struttura si sviluppa su un solo piano che non presenta dislivelli. Non si rendono necessari interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Ogni spazio della struttura è servito da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	7ga	Teatro comunale
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



Stima preliminare dei costi:

Non sono previsti costi di adeguamento.

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via delle Scuole	8ga	Istituto comprensivo Falcone e Borsellino

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via delle Scuole	8ga	Istituto comprensivo Falcone e Borsellino
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio scolastico, scuola primaria e secondaria di I grado con spazi destinati a ludoteca inclusiva.

Denominazione: Istituto comprensivo di Gavorrano Falcone e Borsellino.

Indirizzo: Gavorrano, via delle Scuole.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Collocata ai margini dell'abitato antico di Gavorrano, è raggiungibile da una viabilità urbana secondaria che si innesta sulla strada di accesso all'abitato stesso.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via delle Scuole	8ga	Istituto comprensivo Falcone e Borsellino
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via delle Scuole	8ga	Istituto comprensivo Flacone e Borsellino
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica su un percorso che non presenta pendenze e dislivelli. Sono presenti accessi secondari raggiungibili con più difficoltà ma che non pregiudicano l'accessibilità complessiva della struttura.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'accesso alla struttura è visibile e adeguato. Porzioni delle aree pertinenziali che si affacciano sulla via pubblica presentano situazioni di scarsa protezione.

Criticità: Mancanza di parte della delimitazione del cortile scolastico.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Lungo la via delle Scuole e nella piazza laterale alla medesima via sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La struttura si sviluppa su tre piani che sono serviti da scala interna di dimensioni adeguate ma priva di servoscala. Le superfici tutti i piani non presentano dislivelli.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli spazi di relazione e le aule per la didattica sono raggiungibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. I percorsi di distribuzione sono allo spazio di relazione dell'ingresso.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via delle Scuole	8ga	Istituto comprensivo Falcone e Borsellino
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

La struttura è facilmente raggiungibile dalla strada pubblica. L'ingresso è protetto da un loggiato coperto. Non si rendono necessari interventi.

E.U2 – Accesso:

L'accesso è ben visibile e presenta dimensioni adeguate. La delimitazione delle aree pertinenziali deve essere integrata per evitare situazioni di pericolo.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Installazione recinzione metallica con caratteristiche simili a quella già in opera.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati lungo la via delle Scuole e nelle aree limitrofe. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

I piani interni della scuola secondaria di primo grado sono serviti da una scala interna che, seppur di dimensioni adeguate, è priva di servoscala. La struttura si sviluppa su piani diversi ma nessuno di questi presenta dislivelli. Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Installazione di impianto di servoscala e delle relative strutture per il collegamento dei diversi piani della struttura.

E.U5 – Percorsi interni:

Ogni spazio della struttura è servito da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:


Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via delle Scuole	8ga	Istituto comprensivo Falcone e Borsellino
a) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile necessita di interventi per la migliore delimitazione delle aree pertinenziali.

Accessibile con piccole opere.

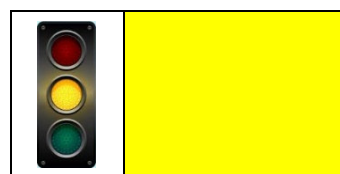

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Recinzione di delimitazione	= E.	2.500,00
Installazione di servoscala	= E.	12.500,00
Totale	= E.	15.000,00

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	9ga	Uffici A.S.L. Toscana sud est

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	9ga	Uffici A.S.L. Toscana sud est
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio sanitario, uffici Azienda A.S.L. Toscana est.

Denominazione: Uffici A.S.L. Toscana sud est.

Indirizzo: Gavorrano, via G. Matteotti.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Collocata lungo la strada di accesso all'abitato di Gavorrano, al di fuori del centro antico, in posizione collinare e, per questo motivo, raggiungibile con una scalinata collegata alla strada pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	9ga	Uffici A.S.L. Toscana sud est
b) Documentazione fotografica		





Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	9ga	Uffici A.S.L. Toscana sud est
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è posto in posizione elevata rispetto alla strada pubblica. E' raggiungibile attraverso una lunga scalinata già dotata di impianto servoscala. Prima dell'accesso al piano terreno della struttura è presente un dislivello che è possibile superare solo con alcuni scalini.

Criticità: L'impianto servoscala appare in condizioni d'uso non ottimali. Superamento del dislivello tra la quota di arrivo del servoscala e lo spazio antistante l'accesso alla struttura.

E.U2 – Accesso:

L'accesso alla struttura è visibile ma con infisso inadeguato in rapporto alla funzione specifica della struttura.

Criticità: Caratteristiche dei sistemi di apertura dell'infisso della porta di accesso.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Lungo la via G. Matteotti sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La struttura si sviluppa su due piani che sono internamente serviti da ascensore. Le superfici ad entrambi i piani non presentano dislivelli.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli uffici e gli spazi sanitari sono raggiungibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. I percorsi di distribuzione sono collegati allo spazio di relazione dell'ingresso.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	9ga	Uffici A.S.L. Toscana sud est
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

Per arrivare all'accesso della struttura, posto a quota superiore rispetto alla strada pubblica è presente una scalinata dotata di impianto servoscala.
Sono necessari i seguenti interventi:

- Manutenzione revisione dell'impianto di servoscala e delle relative strutture per il superamento del dislivello tra la via G. Matteotti e l'ingresso degli uffici sanitari.
- Realizzazione di rampa con struttura in acciaio corten e pavimentazione per esterni antisdrucchiolo.

In via temporanea e transitoria l'accesso allo spazio interno può essere garantito con rampa provvisoria in legno.

E.U2 – Accesso:

L'accesso presenta caratteristiche inadeguate.
Sono necessari i seguenti interventi:

- Posa in opera di nuovo infisso con dimensioni e meccanismi di apertura conformi alle disposizioni legislative.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati lungo la via G. Matteotti. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

I due piani della struttura sono serviti da ascensore con dimensioni conformi a quelle previste dalla legislazione vigente. Entrambi i due piani non presentano dislivelli interni. Non si rendono necessari interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Ogni spazio della struttura è servito da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:


Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, via G. Matteotti	9ga	Uffici A.S.L. Toscana sud est
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile necessita di interventi per la manutenzione dell'impianto di servoscala e per consentire l'agevole accesso alla struttura oggi impedito da alcuni scalini.

Accessibile con piccole opere.

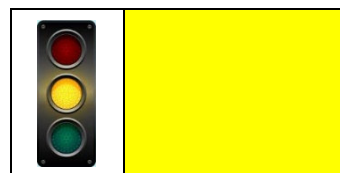

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Manutenzione servoscala	= E.	6.000,00
Realizzazione di rampa	= E.	3.500,00
Sostituzione infisso	= E.	2.500,00

Totale = E. 12.000,00

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dello spazio urbano significativo.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza della Resistenza – Piazza Buozzi	Aga	Asse di percorrenza pedonale

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza della Resistenza – Piazza Buozzi	Aga	Asse di percorrenza pedonale
a) Informazioni generali.		

Classificazione: Spazio significativo urbano, asse di percorrenza pedonale

Denominazione: Piazza della Resistenza, via C. Terranova, Piazza B. Buozzi

Indirizzo: Gavorrano, Piazza della Resistenza – Piazza Buozzi.

Frequenza d'uso: alta.

Contesto: Costituisce il tracciato urbano tra il parcheggio e la piazza inferiore con la piazza centrale del centro antico di Gavorrano ove sono collocate la chiesa padronale e gli uffici comunali..

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza della Resistenza – Piazza Buozzi	Aga	Asse di percorrenza pedonale
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza della Resistenza – Piazza Buozzi	Aga	Asse di percorrenza pedonale
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U7 – Percorsi pedonali:

Nella parte di Piazza della Resistenza la percorrenza è garantita da marciapiedi che presentano, però, ostacoli e impedimenti di varia natura. I raccordi tra il marciapiede e il piano stradale sono insufficienti e non adeguati.

La via Terranova presenta pendenze rilevanti. La sua conformazione è tale che non è possibile la realizzazione di marciapiedi.

Sia la via Terranova che la Piazza Buozzi sono pavimentati con pietra e laterizio.

Criticità: Presenza di arredi e segnaletica sui marciapiedi di Piazza della Resistenza.

E.U8 – Attraversamenti pedonali:

Non sono presenti attraversamenti pedonali controllati nell'area urbana di connessione tra la Piazza della Resistenza e la via C. Terranova che è, solitamente, interessata da traffico urbano piuttosto incidente sul contesto.

Criticità: Attraversamenti urbani non protetti nell'area antistante la Piazza della Resistenza.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza della Resistenza – Piazza Buozzi	Aga	Asse di percorrenza pedonale
d) Analisi degli interventi.		

E.U7 – Percorsi pedonali:

I marciapiedi di Piazza della Resistenza presentano ostacoli costituiti dalla segnaletica e da elementi di arredo che ne riducono la percorribilità.

Non sono presenti le rampe di raccordo con il manto stradale.

La pavimentazione in pietra della via C. Terranova e della Piazza Buozzi e il valore storico architettonico del contesto non permettono interventi tesi a migliorare la percorribilità dello spazio pubblico antistante l'immobile

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Smontaggio, spostamento e rimontaggio di panchine, segnaletica e cestini atti a garantire la necessaria profondità dei marciapiedi.
- Rifacimento parziale di pavimentazione e realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale incluso l'utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo loges in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

E.U8 – Attraversamenti pedonali:

L'uscita dei pedoni dalla Piazza della Resistenza e l'attraversamento dell'area urbana antistante avviene in modo spontaneo e disordinato.

Si rendono necessari i seguenti attraversamenti.


- Realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale incluso l'utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo loges in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.
- Fornitura e posa in opera di un lampione stradale provvisto di sensore per il rilevamento della presenza dei pedoni finalizzato all'aumento della luminosità durante l'utilizzo dell'attraversamento pedonale.
- Nuova segnaletica stradale per l'attraversamento stradale obbligato.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Gavorrano, Piazza della Resistenza – Piazza Buozzi	Aga	Asse di percorrenza pedonale
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

Lo spazio urbano necessita interventi per una migliore percorribilità dei pedoni sui marciapiedi di Piazza della Resistenza e per l'attraversamento dello spazio urbano antistante la piazza stessa.

Accessibile con piccole opere.

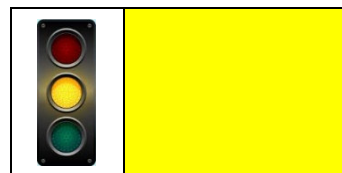

Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Smontaggio e rimontaggio arredi e segnaletica	= E.	6.500,00
Realizzazione di rampe	= E.	8.000,00
Installazione illuminazione	= E.	9.500,00
Nuova segnaletica	= E.	2.500,00
Totale	= E.	26.500,00