



**COMUNE DI GAVORRANO**

Provincia di Grosseto

# **Piano per la eliminazione delle barriere architettoniche.**

*Sindaco:*

*Stefania Ulivieri*

*Responsabile del proc.to:*

*Architetto Giampaolo Romagnoli  
Responsabile Settore LL.PP. e Governo del Territorio*

*Progettista:*

*Architetto Stefano Giommoni  
Località Casetta Citeri – 58020 Scarlino (GR)*

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>N</b> | <b>SCHEDE DELLE ATTREZZATURE<br/>PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO</b> |
|          | <b>TERRITORIO RURALE</b><br>Riferimento Tavola 12 del P.E.B.A.         |

Agosto 2024  
Maggio 2025

## Territorio rurale – tavola 12

### Edifici e attrezzature di interesse pubblico.

| Rif. Scheda | Identificazione                           | Classificazione               |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1tr         | Teatro delle Rocce di Gavorrano           | Accessibile                   |
|             |                                           |                               |
| 2tr         | Attrezzature parco minerario di Gavorrano | Accessibile                   |
|             |                                           |                               |
| 3tr         | Cimitero comunale di Gavorrano            | Accessibile con piccole opere |
|             |                                           |                               |
| 4tr         | Centro civico di Casteani                 | Accessibile                   |
|             |                                           |                               |
|             |                                           |                               |
| 5tr         | Attrezzature parco minerario di Ravi      | Accessibile                   |
|             |                                           |                               |
| 6tr         | Cimitero comunale di Ravi                 | Accessibile con piccole opere |
|             |                                           |                               |
| 7tr         | Cimitero comunale di Giuncarico           | Accessibile con piccole opere |
|             |                                           |                               |
| 8tr         | Cimitero comunale di Caldana              | Accessibile con piccole opere |
|             |                                           |                               |
| 9tr         | Cimitero comunale di Bagno di Gavorrano   | Accessibile con piccole opere |

**Comune di Gavorrano.**

**Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.**

**Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.**

| Località  | Rif. scheda | Identificazione    |
|-----------|-------------|--------------------|
| Gavorrano | <b>1tr</b>  | Teatro delle Rocce |

Localizzazione nel contesto.



| Località                        | Rif. scheda | Identificazione    |
|---------------------------------|-------------|--------------------|
| Gavorrano                       | <b>1tr</b>  | Teatro delle Rocce |
| <b>a) Informazioni generali</b> |             |                    |

*Classificazione:* Edificio civile.

*Denominazione:* Teatro delle Rocce.

*Indirizzo:* Gavorrano, Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

*Frequenza d'uso:* alta.

*Contesto:* Costituisce l'intervento di recupero funzionale e paesaggistico di porzione della cava di calcare originariamente utilizzata per l'attività mineraria.

| Località                              | Rif. scheda | Identificazione    |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Gavorrano                             | <b>1tr</b>  | Teatro delle Rocce |
| <b>b) Documentazione fotografica.</b> |             |                    |



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione    |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Gavorrano                             | <b>1tr</b>  | Teatro delle Rocce |
| <b>c) Analisi dell'accessibilità.</b> |             |                    |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

L'immobile è raggiungibile dalla viabilità che consentiva l'accesso dei mezzi alla cava. La strada si presenta in pendenza e di difficile percorrenza, ma in occasione degli spettacoli teatrali viene attivato il servizio di trasporto per gli utenti con difficoltà motorie.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura avviene sul fronte principale e risulta adeguata, per dimensioni e visibilità e caratteristiche del manto.

Criticità: Non si ravvisano criticità

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

Nel parcheggio antistante la sede del Parco Nazionale, ove parte la navetta per il trasporto al teatro, sono presenti posti auto con stalli dedicati ai portatori di handicap.

Criticità: Non risultano segnalati gli stalli per la sosta.

*E.U4 – Dislivelli.*

Lo spazio per il pubblico si sviluppa sulla gradonata ottenuta dal recupero del profilo di cava. Per gli utenti con difficoltà motorie sono stati localizzati posti alla quota inferiore che non presenta alcun dislivello da superare.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U5 – Percorsi interni:*

Lo spazio di camminamento dell'intera struttura si presenta con caratteristiche idonee. La pavimentazione è oggetto di continui interventi di manutenzione.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Sono presenti servizi igienici con dimensioni e allestimenti conformi alle disposizioni legislative sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

| Località                            | Rif. scheda | Identificazione    |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| Gavorrano                           | <b>1tr</b>  | Teatro delle Rocce |
| <b>d) Analisi degli interventi.</b> |             |                    |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

La percorribilità della strada pubblica che consente l'arrivo alla struttura è insufficiente. Durante gli spettacoli viene organizzato il servizio navetta per gli utenti con difficoltà motorie. Viste le caratteristiche del luogo non sono possibili interventi diversi.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura si presenta adeguato per caratteristiche e dimensioni. Non si rendono necessari interventi

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

L'area per la sosta con stalli dedicati ai portatori di handicap è localizzata nel punto di partenza della navetta per il trasporto al teatro. Viste le caratteristiche del luogo non sono possibili interventi diversi.

*E.U4 – Dislivelli:*

Nella parte inferiore destinata al pubblico non sono presente dislivelli. Non si rendono necessari interventi.

*E.U5 – Percorsi interni:*

La pavimentazione e gli spazi esterni si presentano in buono stato di conservazione e sono interessati da periodici interventi di pulizia e manutenzione. Viste le caratteristiche del luogo non sono possibili interventi diversi.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Sono presenti servizi igienici con caratteristiche dimensionali e arredi conformi alle disposizioni legislative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari interventi.



| Località                                     | Rif. scheda | Identificazione    |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Gavorrano                                    | <b>1tr</b>  | Teatro delle Rocce |
| <b>e) Giudizio finale e stima dei costi.</b> |             |                    |

*Giudizio finale:*

L'immobile, date le sue caratteristiche, risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



*Stima preliminare dei costi:*

Non sono previsti costi di adeguamento.

**Comune di Gavorrano.**

**Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.**

**Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.**

| Località  | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
| Gavorrano | <b>2tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |

Localizzazione nel contesto.



| Località                        | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Gavorrano                       | <b>2tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |
| <b>a) Informazioni generali</b> |             |                                                  |

*Classificazione:* Edificio civile.

*Denominazione:* Sede e attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

*Indirizzo:* Gavorrano, Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

*Frequenza d'uso:* alta.

*Contesto:* Costituisce l'intervento di recupero funzionale e paesaggistico di porzione dei manufatti e delle strutture della dismessa miniera di pirite. Interventi recenti e in corso di esecuzione prevedono la localizzazione anche di uffici e servizi comunali.



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Gavorrano                             | <b>2tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |
| <b>b) Documentazione fotografica.</b> |             |                                                  |



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Gavorrano                             | <b>2tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |
| <b>c) Analisi dell'accessibilità.</b> |             |                                                  |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

Il complesso architettonico è raggiungibile dalla strada provinciale di accesso a Gavorrano. Gli immobili sono raggiungibili da percorsi pavimentati con dimensioni e caratteristiche idonee.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alle strutture risulta adeguato per dimensioni e caratteristiche del manto. E' presente segnaletica di orientamento all'ingresso delle strutture.

Criticità: Non si ravvisano criticità

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

Nel parcheggio antistante la sede del Parco Nazionale sono presenti posti auto con stalli dedicati ai portatori di handicap.

Criticità: Non risultano segnalati gli stalli per la sosta.

*E.U4 – Dislivelli.*

Gli spazi espositivi si sviluppano su un unico piano e non presentano dislivelli. L'immobile con funzioni pubbliche denominato "ex bagnetti" si sviluppa su due piani. Sono in programma interventi per una sua rifunionalizzazione a uffici comunali con la previsione di un generale abbattimento delle barriere architettoniche.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U5 – Percorsi interni:*

Lo spazio di camminamento dell'intero complesso si presenta con caratteristiche idonee. I percorsi e

gli spazi di relazione si presentano con dimensioni conformi alle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Sono presenti servizi igienici con dimensioni e allestimenti conformi alle disposizioni legislative sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

| Località                            | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Gavorrano                           | <b>2tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |
| <b>d) Analisi degli interventi.</b> |             |                                                  |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

La percorribilità della strada pubblica che consente l'arrivo alla struttura è ottimale. I percorsi che consentono l'accesso alle strutture si presentano adeguati. Non si rendono necessari interventi.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura si presenta adeguato per caratteristiche e dimensioni. La segnaletica e gli infissi risultano completamente adeguati. Non si ravvisano criticità.

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

L'area per la sosta con stalli dedicati ai portatori di handicap è localizzata nelle aree antistanti le strutture. Non si rendono necessari interventi.

*E.U4 – Dislivelli:*

Nella parte inferiore destinata al pubblico non sono presente dislivelli. Non si rendono necessari interventi.

*E.U5 – Percorsi interni:*

I percorsi delle strutture recuperati si presentano con dimensioni e caratteristiche conformi alle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi programmati sull'immobile denominato "ex bagnetti" consentiranno la completa funzionalità delle strutture.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Sono presenti servizi igienici con caratteristiche dimensionali e arredi conformi alle disposizioni legislative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari interventi.

| Località                                     | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Gavorrano                                    | <b>2tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |
| <b>e) Giudizio finale e stima dei costi.</b> |             |                                                  |

*Giudizio finale:*

L'immobile, date le sue caratteristiche, risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



*Stima preliminare dei costi:*

Non sono previsti costi di adeguamento.



**Comune di Gavorrano.**

**Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.**

**Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.**

| Località  | Rif. scheda | Identificazione   |
|-----------|-------------|-------------------|
| Gavorrano | <b>3tr</b>  | Cimitero comunale |

Localizzazione nel contesto.



| Località                        | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Gavorrano                       | <b>3tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>a) Informazioni generali</b> |             |                   |

*Classificazione:* Edificio civile.

*Denominazione:* Cimitero comunale di Gavorrano.

*Indirizzo:* Gavorrano.

*Frequenza d'uso:* medio bassa.

*Contesto:* Collocato in area rurale immediatamente al di fuori dal centro abitato e raggiungibile con una viabilità rurale che si sviluppa nell'appendice nord ovest del paese.



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Gavorrano                             | <b>3tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>b) Documentazione fotografica.</b> |             |                   |



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Gavorrano                             | <b>3tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>c) Analisi dell'accessibilità.</b> |             |                   |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

L'immobile è raggiungibile dalla viabilità pubblica che si sviluppa nell'appendice nord dell'abitato. La strada si presenta in pendenza ma risulta, comunque, facilmente percorribile.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura cimiteriale avviene sul fronte principale. Per accedere all'interno è necessario superare un dislivello con alcuni gradini.

Criticità: L'ingresso alla struttura è posta a quota inferiore rispetto al percorso di arrivo.

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

Nell'area antistante la struttura cimiteriale risultano essere presenti spazi destinati al parcheggio. Gli stalli non risultano identificati e la sosta avviene in forma casuale.

Criticità: Non risultano segnalati gli stalli per la sosta.

*E.U4 – Dislivelli.*

Lo spazio interno aperto si sviluppa su un unico piano e non presenta dislivelli. Le strutture laterali per i loculi si presentano agibili e alla medesima quota.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U5 – Percorsi interni:*

Lo spazio di camminamento delle strutture si presenta regolare. La pavimentazione si presenta in buono stato di conservazione.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Non sono presenti servizi igienici. L'uso della struttura non prevede la necessità di servizi igienici.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

| Località                            | Rif. scheda | Identificazione   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| Gavorrano                           | <b>3tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>d) Analisi degli interventi.</b> |             |                   |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

La percorribilità della strada pubblica è più che sufficiente. Non si rendono necessari interventi.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura cimiteriale si presenta ad una quota inferiore rispetto a quella del percorso di arrivo. E' obbligatorio superare alcuni grandini per entrare nella struttura.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di rampa per raccordare la quota del percorso di arrivo con l'ingresso alla struttura.

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

L'area per la sosta non presenta la individuazione degli stalli.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti auto riservati ai portatori di handicap.

*E.U4 – Dislivelli:*

Le parti della struttura risultano agibili e poste al medesimo livello. Non si rendono necessari interventi.

In via temporanea e transitoria l'accesso allo spazio interno può essere garantito con rampa provvisoria in legno.

*E.U5 – Percorsi interni:*

La pavimentazione e gli spazi di percorrenza si presentano in buono stato. Gli interventi di cui al punto E.U4 consentono il raccordo tra la quota di ingresso e il percorso di arrivo.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici pubblici. Non si rendono necessari interventi.




| Località                                     | Rif. scheda | Identificazione   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Gavorrano                                    | <b>3tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>e) Giudizio finale e stima dei costi.</b> |             |                   |

*Giudizio finale:*

L'immobile può essere reso completamente accessibile con piccole opere che non incidono strutturalmente sullo stesso.

Accessibile con piccole opere.

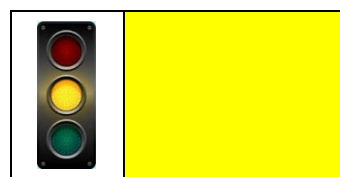

*Stima preliminare dei costi:*

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Delimitazione stalli auto | = E. | 2.500,00 |
| Installazione di rampa    | = E. | 3.500,00 |
| Totale                    | = E. | 7.000,00 |

## Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

### Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

| Località | Rif. scheda | Identificazione            |
|----------|-------------|----------------------------|
| Casteani | <b>4tr</b>  | Centro civico e ricreativo |

Localizzazione nel contesto.



| Località                        | Rif. scheda | Identificazione            |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Casteani                        | <b>4tr</b>  | Centro civico e ricreativo |
| <b>a) Informazioni generali</b> |             |                            |

*Classificazione:* Edificio civico

*Denominazione:* Centro civico e ricreativo di Casteani

*Indirizzo:* Casteani

*Frequenza d'uso:* alta.

*Contesto:* La struttura è collocata lungo la strada provinciale che conduce a Ribolla e costituisce il riferimento per le attività pubbliche della comunità rurale e dell'associazionismo di Casteani.

| Località                              | Rif. scheda | Identificazione            |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Casteani                              | <b>4tr</b>  | Centro civico e ricreativo |
| <b>b) Documentazione fotografica.</b> |             |                            |



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione            |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Casteani                              | <b>4tr</b>  | Centro civico e ricreativo |
| <b>c) Analisi dell'accessibilità.</b> |             |                            |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

L'immobile è raggiungibile dalla viabilità pubblica. La strada si presenta pianeggiante e facilmente percorribile. Dalla strada pubblica è possibile accedere sia alla pertinenza dell'immobile

Criticità: Non si rilevano criticità.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso all'edificio avviene dai due lati principali dello stesso. L'area si sviluppa completamente pianeggiante e anche la percezione visiva dell'ingresso è buona. Uno dei due accessi è servito da rampa con dimensioni e pendenze adeguate.

Criticità: Non si rilevano criticità.

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

Nelle aree antistanti il centro civico sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U4 – Dislivelli.*

Lo spazio è posto su un solo piano, senza alcun dislivello interno.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U5 – Percorsi interni:*

Gli spazi sono raggiungibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. I percorsi di distribuzione sono collegati allo spazio di relazione dell'ingresso.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Sono presenti servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

| Località                            | Rif. scheda | Identificazione            |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Casteani                            | <b>4tr</b>  | Centro civico e ricreativo |
| <b>d) Analisi degli interventi.</b> |             |                            |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

L'accesso che si affaccia sulla pertinenza presenta caratteristiche fisiche e dimensionali adeguate. Non si rendono necessari interventi.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso presenta caratteristiche adeguate ed è raggiungibile con rampa protetta e di dimensioni adeguate. Anche l'infisso presenta caratteristiche conformi alle disposizioni legislative vigenti. Non si rendono necessari interventi.

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

Sono presenti spazi auto riservati nelle aree limitrofe alla struttura. Non si rendono necessari interventi.

*E.U4 – Dislivelli:*

Non sono presenti dislivelli negli spazi interni. Non si rendono necessari interventi.

*E.U5 – Percorsi interni:*

Gli spazi sono accessibili da percorsi di distribuzione di dimensioni adeguate. Non si rendono necessari interventi.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Sono già presenti nella struttura servizi igienici con le dotazioni previste dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari ulteriori interventi.



| Località                                     | Rif. scheda | Identificazione            |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Casteani                                     | <b>4tr</b>  | Centro civico e ricreativo |
| <b>e) Giudizio finale e stima dei costi.</b> |             |                            |

*Giudizio finale:*

L'immobile risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



*Stima preliminare dei costi:*

Non sono previsti costi di adeguamento.

**Comune di Gavorrano.**

**Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.**

**Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.**

| Località | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------|
| Ravi     | <b>5tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |

Localizzazione nel contesto.



| Località                        | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Ravi                            | <b>5tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |
| <b>a) Informazioni generali</b> |             |                                                  |

*Classificazione:* Edificio civile.

*Denominazione:* Sede e attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

*Indirizzo:* Gavorrano, Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

*Frequenza d'uso:* alta.

*Contesto:* Costituisce l'intervento di recupero funzionale e paesaggistico di porzione dei manufatti e delle strutture della dismessa miniera di pirite. Interventi recenti e in corso di esecuzione prevedono la localizzazione anche di uffici e servizi comunali.

| Località                              | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Ravi                                  | <b>5tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |
| <b>b) Documentazione fotografica.</b> |             |                                                  |



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Ravi                                  | <b>5tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |
| <b>c) Analisi dell'accessibilità.</b> |             |                                                  |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

Il complesso architettonico è raggiungibile dalla strada provinciale di accesso al paese. Gli immobili sono raggiungibili da percorsi pavimentati con dimensioni e caratteristiche idonee.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alle strutture risulta adeguato per dimensioni e caratteristiche del manto. E' presente segnaletica di orientamento all'ingresso delle strutture.

Criticità: Non si ravvisano criticità

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

Nel parcheggio antistante le strutture sono presenti posti auto con stalli dedicati ai portatori di handicap.

Criticità: Non risultano segnalati gli stalli per la sosta.

*E.U4 – Dislivelli.*

Gli spazi dell'edificio di servizio si sviluppano su un unico piano e non presentano dislivelli. La parte esterna presenta lievi dislivelli che non ne impediscono la piena funzionalità

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U5 – Percorsi interni:*

Lo spazio di camminamento dell'intero complesso si presenta con caratteristiche idonee. I percorsi e gli spazi di relazione si presentano con dimensioni conformi alle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Sono presenti servizi igienici con dimensioni e allestimenti conformi alle disposizioni legislative sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

| Località                            | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Ravi                                | <b>5tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |
| <b>d) Analisi degli interventi.</b> |             |                                                  |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

La percorribilità della strada pubblica che consente l'arrivo alla struttura è ottimale. I percorsi che consentono l'accesso alle strutture si presentano adeguati. Non si rendono necessari interventi.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura si presenta adeguato per caratteristiche e dimensioni. La segnaletica e gli infissi risultano completamente adeguati. Non si ravvisano criticità.

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

L'area per la sosta con stalli dedicati ai portatori di handicap è localizzata nelle aree antistanti le strutture. Non si rendono necessari interventi.

*E.U4 – Dislivelli:*

In ogni parte destinata al pubblico non sono presente dislivelli. Non si rendono necessari interventi.

*E.U5 – Percorsi interni:*

I percorsi delle strutture recuperati si presentano con dimensioni e caratteristiche conformi alle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari interventi

*E.U6 – Servizi igienici:*

Sono presenti servizi igienici con caratteristiche dimensionali e arredi conformi alle disposizioni legislative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Non si rendono necessari interventi.



| Località                                     | Rif. scheda | Identificazione                                  |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Ravi                                         | <b>5tr</b>  | Attrezzature Parco nazionale Colline Metallifere |
| <b>e) Giudizio finale e stima dei costi.</b> |             |                                                  |

*Giudizio finale:*

L'immobile, date le sue caratteristiche, risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



*Stima preliminare dei costi:*

Non sono previsti costi di adeguamento.

**Comune di Gavorrano.**

**Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.**

**Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.**

| Località | Rif. scheda | Identificazione   |
|----------|-------------|-------------------|
| Ravi     | <b>6tr</b>  | Cimitero comunale |

Localizzazione nel contesto.



| Località                        | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Ravi                            | <b>6tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>a) Informazioni generali</b> |             |                   |

*Classificazione:* Edificio civile.

*Denominazione:* Cimitero comunale di Ravi.

*Indirizzo:* Ravi.

*Frequenza d'uso:* medio bassa.

*Contesto:* Collocato in area rurale immediatamente al di fuori dal centro abitato e raggiungibile con una viabilità in sufficienti condizioni che si sviluppa nell'appendice sud del paese.



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Ravi                                  | <b>6tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>b) Documentazione fotografica.</b> |             |                   |



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Ravi                                  | <b>6tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>c) Analisi dell'accessibilità.</b> |             |                   |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che passa si sviluppa nell'appendice sud dell'abitato e che è connessa alla strada provinciale di arrivo al paese. La strada si presenta in lieve pendenza ma risulta, comunque, facilmente percorribile.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura cimiteriale avviene sul fronte principale. E' obbligatorio superare una scalinata per arrivare al livello delle tumulazioni.

Criticità: La quota della struttura è posta a quota superiore rispetto a quella del percorso di arrivo.

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

Nell'area antistante la struttura cimiteriale risultano essere presenti spazi destinati al parcheggio. Gli stalli non risultano identificati e la sosta avviene in forma casuale.

Criticità: Non risultano segnalati gli stalli per la sosta.

*E.U4 – Dislivelli.*

Lo spazio interno aperto si sviluppa su un solo piano e non presenta dislivelli. Le strutture laterali per i loculi si presentano su quote diverse con dislivelli superati da alcuni scalini.

Criticità: I loculi si presentano a quote diverse con dislivelli superati solo da scale.

*E.U5 – Percorsi interni:*

Lo spazio di camminamento delle strutture si presenta regolare. La pavimentazione si presenta in precario stato di conservazione.

Criticità:       Pavimentazione disconnessa.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Non sono presenti servizi igienici. L'uso della struttura non prevede la necessità di servizi igienici.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

| Località                            | Rif. scheda | Identificazione   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| Ravi                                | <b>6tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>d) Analisi degli interventi.</b> |             |                   |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

La percorribilità della strada pubblica è più che sufficiente. Non si rendono necessari interventi.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura cimiteriale si presenta ad una quota superiore rispetto a quella del percorso di arrivo.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Installazione di servoscala per il superamento della scalinata di accesso alla struttura.

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

L'area per la sosta non presenta la individuazione degli stalli.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti auto riservati ai portatori di handicap.

*E.U4 – Dislivelli:*

Sono presenti dislivelli diversi nelle superficie che contengono la tumulazione in loculi.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di rampa per raccordare i diversi livelli delle strutture che contengono la tumulazione in loculi.

In via temporanea e transitoria l'accesso allo spazio interno può essere garantito con rampa provvisoria in legno.

*E.U5 – Percorsi interni:*

La pavimentazione e gli spazi di percorrenza si presentano in condizioni precarie. Gli interventi di cui al punto E.U4 consentono il raccordo tra le quote diverse della struttura.

Si rendono comunque necessari i seguenti interventi:



- Manutenzione alla pavimentazione e al relativo sottofondo per la regolarizzazione del piano di calpestio.

*E.U6 – Servizi igienici:*


Non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici pubblici. Non si rendono necessari interventi.

| Località                                     | Rif. scheda | Identificazione   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Ravi                                         | <b>6tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>e) Giudizio finale e stima dei costi.</b> |             |                   |

*Giudizio finale:*

L'immobile può essere reso completamente accessibile con piccole opere che non incidono strutturalmente sullo stesso.

Accessibile con piccole opere.

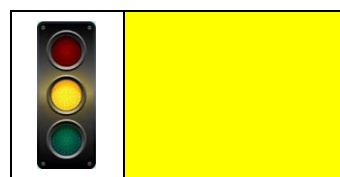

*Stima preliminare dei costi:*

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Manutenzione<br>pavimentazione | = E. | 9.000,00  |
| Installazione di servoscala    | = E. | 7.000,00  |
| Delimitazione stalli auto      | = E. | 2.500,00  |
| Installazione di rampe         | = E. | 3.500,00  |
| Totale                         | = E. | 23.000,00 |


**Comune di Gavorrano.**

**Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.**

**Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.**

| Località   | Rif. scheda | Identificazione   |
|------------|-------------|-------------------|
| Giuncarico | <b>7tr</b>  | Cimitero comunale |

Localizzazione nel contesto.

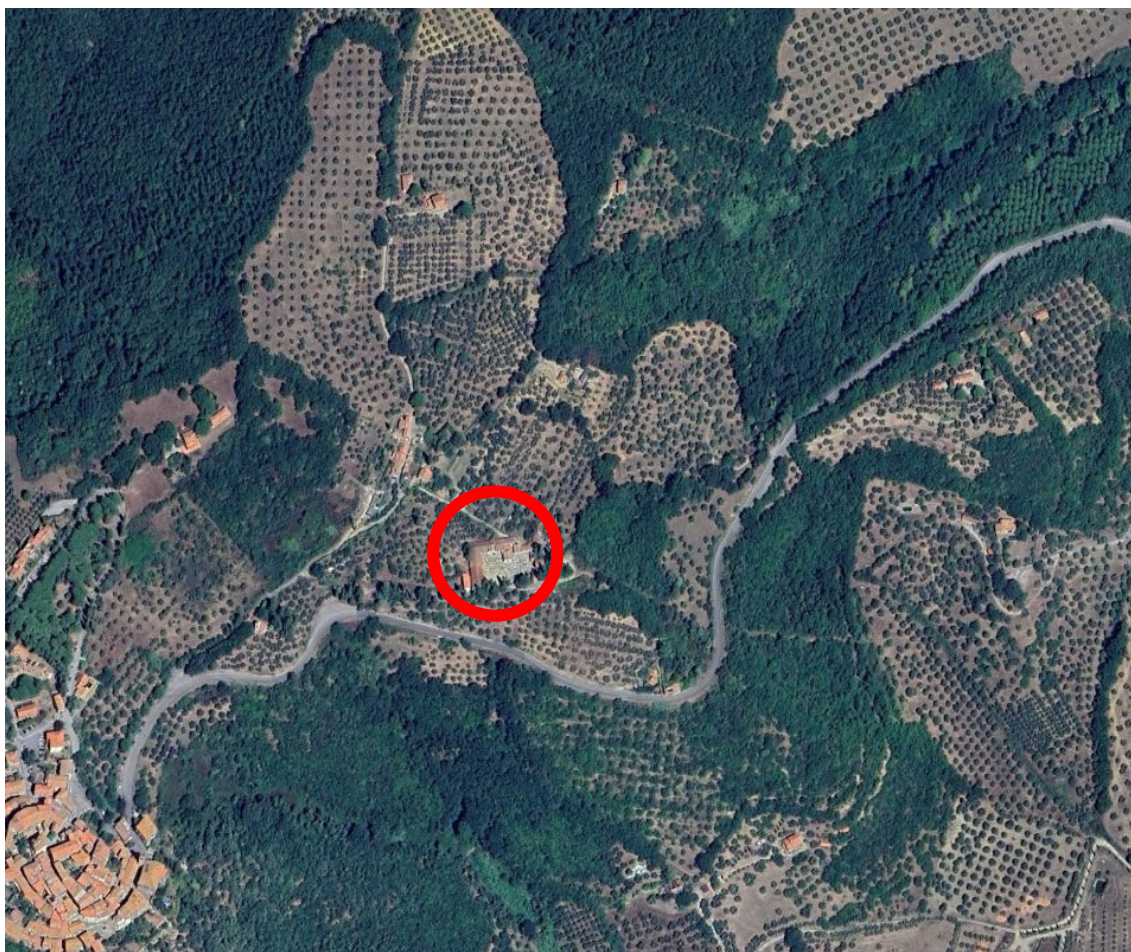

| Località                        | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Giuncarico                      | <b>7tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>a) Informazioni generali</b> |             |                   |

*Classificazione:* Edificio civile.

*Denominazione:* Cimitero comunale di Giuncarico.

*Indirizzo:* Caldana.

*Frequenza d'uso:* medio bassa.

*Contesto:* Collocato in area rurale immediatamente al di fuori dal centro abitato e raggiungibile con una viabilità in sufficienti condizioni che si sviluppa nell'appendice sud del paese.



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Giuncarico                            | <b>7tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>b) Documentazione fotografica.</b> |             |                   |



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Giuncarico                            | <b>7tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>c) Analisi dell'accessibilità.</b> |             |                   |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che passa si sviluppa nell'appendice sud dell'abitato e che è connessa alla strada provinciale di arrivo al paese. La strada si presenta in lieve pendenza ma risulta, comunque, facilmente percorribile.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura cimiteriale avviene sul fronte principale e risulta adeguata, per dimensioni e visibilità.

Criticità: Non si ravvisano criticità

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

Nell'area antistante la struttura cimiteriale risultano essere presenti spazi destinati al parcheggio. Gli stalli non risultano identificati e la sosta avviene in forma casuale.

Criticità: Non risultano segnalati gli stalli per la sosta.

*E.U4 – Dislivelli.*

Lo spazio interno aperto si sviluppa su un solo piano e non presenta dislivelli. Le strutture laterali per i loculi si presentano su quote diverse con dislivelli superati da alcuni scalini.

Criticità: I loculi si presentano a quote diverse con dislivelli superati solo da scale.

*E.U5 – Percorsi interni:*

Lo spazio di camminamento delle strutture si presenta regolare. La pavimentazione si presenta in precario stato di conservazione.

Criticità: Pavimentazione disconnessa.



*E.U6 – Servizi igienici:*

Non sono presenti servizi igienici. L'uso della struttura non prevede la necessità di servizi igienici.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

| Località                            | Rif. scheda | Identificazione   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| Giuncarico                          | <b>7tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>d) Analisi degli interventi.</b> |             |                   |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

La percorribilità della strada pubblica è più che sufficiente. Non si rendono necessari interventi.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura cimiteriale si presenta adeguato per caratteristiche e dimensioni. Non si ravvisano criticità.

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

L'area per la sosta non presenta la individuazione degli stalli.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti auto riservati ai portatori di handicap.

*E.U4 – Dislivelli:*

Sono presenti dislivelli diversi nelle superficie che contengono la tumulazione in loculi.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di rampa per raccordare i diversi livelli delle strutture che contengono la tumulazione in loculi.

In via temporanea e transitoria l'accesso allo spazio interno può essere garantito con rampa provvisoria in legno.

*E.U5 – Percorsi interni:*

La pavimentazione e gli spazi di percorrenza si presentano in condizioni precarie. Gli interventi di cui al punto E.U4 consentono il raccordo tra le quote diverse della struttura.

Si rendono comunque necessari i seguenti interventi:

- Manutenzione alla pavimentazione e al relativo sottofondo per la regolarizzazione del piano di calpestio.

*E.U6 – Servizi igienici:*


Non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici pubblici. Non si rendono necessari interventi.

| Località                                     | Rif. scheda | Identificazione   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Giuncarico                                   | <b>7tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>e) Giudizio finale e stima dei costi.</b> |             |                   |

*Giudizio finale:*

L'immobile può essere reso completamente accessibile con piccole opere che non incidono strutturalmente sullo stesso.

Accessibile con piccole opere.

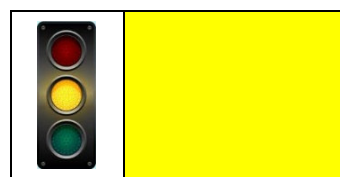

*Stima preliminare dei costi:*

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Manutenzione<br>pavimentazione | = E. | 16.000,00 |
| Delimitazione stalli auto      | = E. | 2.500,00  |
| Installazione di rampe         | = E. | 3.500,00  |
| Totale                         | = E. | 23.000,00 |

**Comune di Gavorrano.**

**Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.**

**Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.**

| Località | Rif. scheda | Identificazione   |
|----------|-------------|-------------------|
| Caldana  | <b>8tr</b>  | Cimitero comunale |

Localizzazione nel contesto.



| Località                        | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Caldana                         | <b>8tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>a) Informazioni generali</b> |             |                   |

*Classificazione:* Edificio civile.

*Denominazione:* Cimitero comunale di Caldana.

*Indirizzo:* Caldana.

*Frequenza d'uso:* medio bassa.

*Contesto:* Collocato in area rurale immediatamente al di fuori dal centro abitato e raggiungibile con una viabilità in buone condizioni che si sviluppa nell'appendice nord est del paese.



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Caldana                               | <b>8tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>b) Documentazione fotografica.</b> |             |                   |



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Caldana                               | <b>8tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>c) Analisi dell'accessibilità.</b> |             |                   |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via che si sviluppa nell'appendice orientale dell'abitato. La strada si presenta in lieve pendenza ma risulta, comunque, facilmente percorribile.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura cimiteriale avviene sul fronte principale e risulta adeguata, per dimensioni e visibilità.

Criticità: Non si ravvisano criticità

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

Nell'area antistante la struttura cimiteriale risultano essere presenti spazi destinati al parcheggio. Gli stalli non risultano identificati e la sosta avviene in forma casuale.

Criticità: Non risultano segnalati gli stalli per la sosta.

*E.U4 – Dislivelli.*

Lo spazio interno aperto si sviluppa su un solo piano e non presenta dislivelli. Le strutture laterali per i loculi si presentano su quote diverse con dislivelli superati da alcuni scalini.

Criticità: I loculi si presentano a quote diverse con dislivelli superati solo da scale.

*E.U5 – Percorsi interni:*

Lo spazio di camminamento delle strutture si presenta regolare. La pavimentazione si presenta in buono stato di conservazione.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Non sono presenti servizi igienici. L'uso della struttura non prevede la necessità di servizi igienici.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

| Località                            | Rif. scheda | Identificazione   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| Caldana                             | <b>8tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>d) Analisi degli interventi.</b> |             |                   |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

La percorribilità della strada pubblica è più che sufficiente. Non si rendono necessari interventi.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura cimiteriale si presenta adeguato per caratteristiche e dimensioni. Non si ravvisano criticità.

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

L'area per la sosta non presenta la individuazione degli stalli.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti auto riservati ai portatori di handicap.

*E.U4 – Dislivelli:*

Sono presenti dislivelli diversi nelle superficie che contengono la tumulazione in loculi.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di rampa per raccordare i diversi livelli delle strutture che contengono la tumulazione in loculi.

In via temporanea e transitoria l'accesso allo spazio interno può essere garantito con rampa provvisoria in legno.

*E.U5 – Percorsi interni:*

La pavimentazione e gli spazi di percorrenza si presentano in buono stato. Gli interventi di cui al punto E.U4 consentono il raccordo tra le quote diverse della struttura.

*E.U6 – Servizi igienici:*


Non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici pubblici. Non si rendono necessari interventi.

| Località                                     | Rif. scheda | Identificazione   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Caldana                                      | <b>8tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>e) Giudizio finale e stima dei costi.</b> |             |                   |

*Giudizio finale:*

L'immobile può essere reso completamente accessibile con piccole opere che non incidono strutturalmente sullo stesso.

Accessibile con piccole opere.

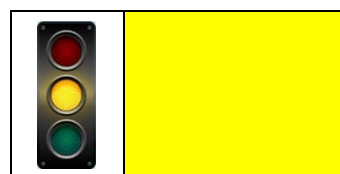

*Stima preliminare dei costi:*

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Delimitazione stalli auto | = E. | 2.500,00 |
| Installazione di rampe    | = E. | 3.500,00 |
| Totale                    | = E. | 7.000,00 |



**Comune di Gavorrano.**

**Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.**

**Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.**

| Località        | Rif. scheda | Identificazione   |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Bagno Gavorrano | <b>9tr</b>  | Cimitero comunale |

Localizzazione nel contesto.



| Località                        | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Bagno Gavorrano                 | <b>9tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>a) Informazioni generali</b> |             |                   |

*Classificazione:* Edificio civile.

*Denominazione:* Cimitero comunale di Bagno di Gavorrano.

*Indirizzo:* Bagno di Gavorrano.

*Frequenza d'uso:* media.

*Contesto:* Collocato in area rurale immediatamente al di fuori dal centro abitato e raggiungibile dalla viabilità provinciale che collega l'abitato al mare.



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Bagno gavorrano                       | <b>9tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>b) Documentazione fotografica.</b> |             |                   |



| Località                              | Rif. scheda | Identificazione   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Bagno Gavorrano                       | <b>9tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>c) Analisi dell'accessibilità.</b> |             |                   |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

L'immobile è raggiungibile dalla strada che collega l'abitato alla costa. La strada si presenta pianeggiante e facilmente percorribile ma, in taluni periodi, densamente trafficata.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura cimiteriale avviene sul fronte principale e risulta adeguata, per dimensioni e visibilità.

Criticità: Non si ravvisano criticità

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

Nell'area antistante la struttura cimiteriale risultano essere presenti spazi destinati al parcheggio. Gli stalli non risultano identificati e la sosta avviene in forma casuale.

Criticità: Non risultano segnalati gli stalli per la sosta.

*E.U4 – Dislivelli.*

Lo spazio interno aperto si sviluppa su un solo piano e non presenta dislivelli. Le strutture laterali per i loculi si presentano su quote diverse con dislivelli superati da alcuni scalini.

Criticità: I loculi si presentano a quote diverse con dislivelli superati solo da scale.

*E.U5 – Percorsi interni:*

Lo spazio di camminamento delle strutture si presenta regolare. La pavimentazione si presenta in buono stato di conservazione.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

*E.U6 – Servizi igienici:*

Non sono presenti servizi igienici. L'uso della struttura non prevede la necessità di servizi igienici.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

| Località                            | Rif. scheda | Identificazione   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| Bagno Gavorrano                     | <b>9tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>d) Analisi degli interventi.</b> |             |                   |

*E.U1 – Percorsi esterni:*

La percorribilità della strada pubblica è più che sufficiente. Non si rendono necessari interventi.

*E.U2 – Accesso:*

L'accesso alla struttura cimiteriale si presenta adeguato per caratteristiche e dimensioni. Non si ravvisano criticità.

*E.U3 – Spazi sosta riservati.*

L'area per la sosta non presenta la individuazione degli stalli.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti auto riservati ai portatori di handicap.

*E.U4 – Dislivelli:*

Sono presenti dislivelli diversi nelle superficie che contengono la tumulazione in loculi.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di rampa per raccordare i diversi livelli delle strutture che contengono la tumulazione in loculi.

In via temporanea e transitoria l'accesso allo spazio interno può essere garantito con rampa provvisoria in legno.

*E.U5 – Percorsi interni:*

La pavimentazione e gli spazi di percorrenza si presentano in buono stato. Gli interventi di cui al punto E.U4 consentono il raccordo tra le quote diverse della struttura.

*E.U6 – Servizi igienici:*


Non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici pubblici. Non si rendono necessari interventi.

| Località                                     | Rif. scheda | Identificazione   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Bagno Gavorrano                              | <b>9tr</b>  | Cimitero comunale |
| <b>e) Giudizio finale e stima dei costi.</b> |             |                   |

*Giudizio finale:*

L'immobile può essere reso completamente accessibile con piccole opere che non incidono strutturalmente sullo stesso.

Accessibile con piccole opere.

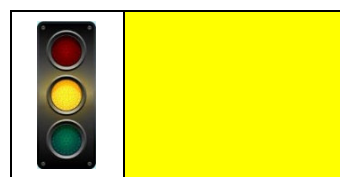

*Stima preliminare dei costi:*

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Delimitazione stalli auto | = E. | 2.500,00 |
| Installazione di rampe    | = E. | 3.500,00 |
| Totale                    | = E. | 7.000,00 |